

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7011340
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
896,532km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	○	燃料ホース にじみ	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	スイッチ入らない	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー 画像暗い	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 キャブチルト不良、メーター不良（電源ON時、動きがおかしい。走行中は問題なし）

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	1	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
2				－			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DE049」	平成27年
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

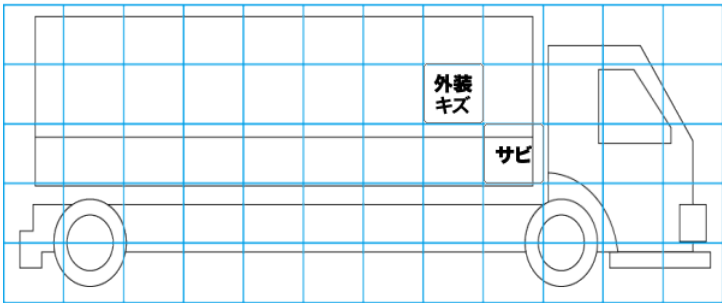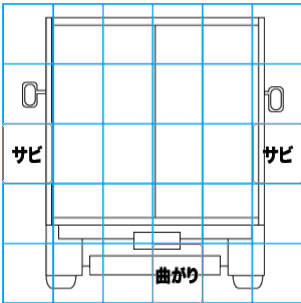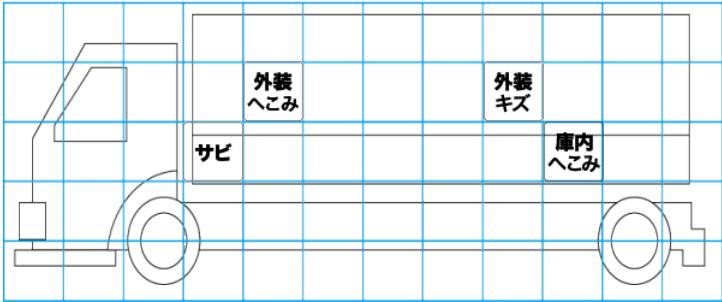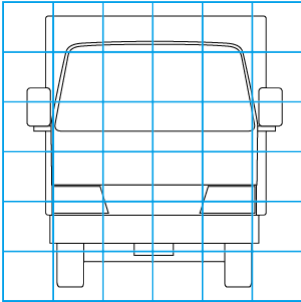

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】