

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成27年7月	QKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7012302		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
946,801km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,600 mm	幅: 2,400 mm
					高: 2,650 mm	門高: 2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ チェールパイプすず付 着
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターナ	◎ 永久磁石式

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	IES C非作動
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 運転席側

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワーステアリング	○	オイルホース にじみ
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ・傷 運転席側皿皿欠品
キャブ後方付近エア漏れ
記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm





	0	3	
	5	5	
6	4	1	4
2	0	1	0
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

	スペア	<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DE 717」	平成27年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯4ヶ 引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

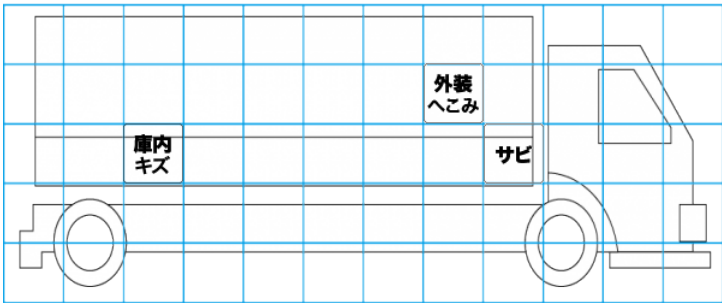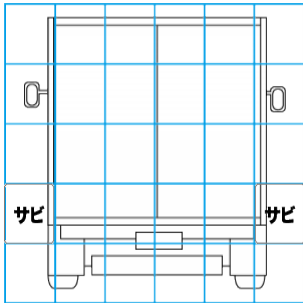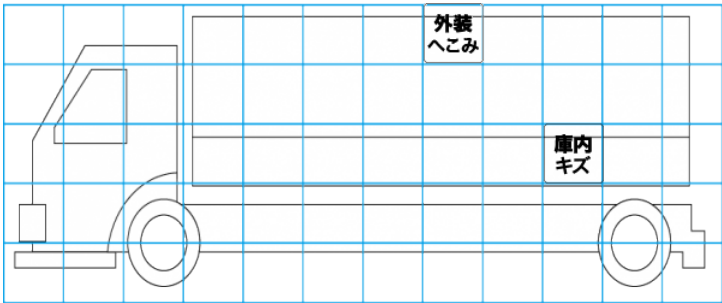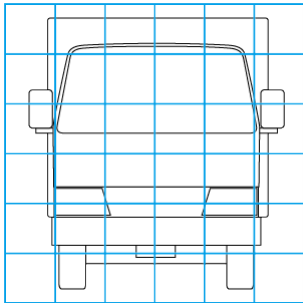

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ