

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年7月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7012302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
946,801km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 運転席側
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	IESC非作動			
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			タコグラフ	/		パワステ	○	オイルホース にじみ
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ・傷 運転席側灰皿欠品
キャブ後方付近エア漏れ

記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
0	3		
5	5		
6	4	1	4
2	0	1	0
スベア	3	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スベア	245/70R19.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W9DE 717]	平成27年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯4ヶ 引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

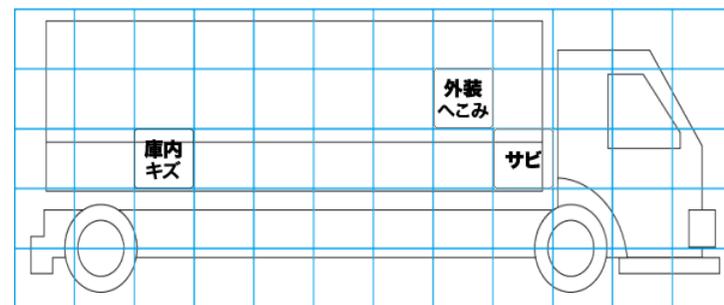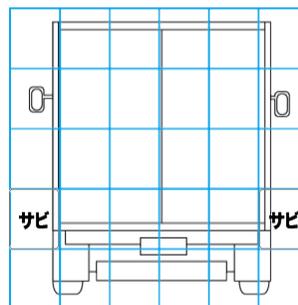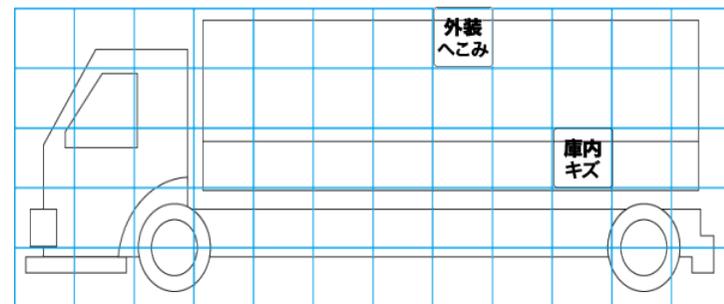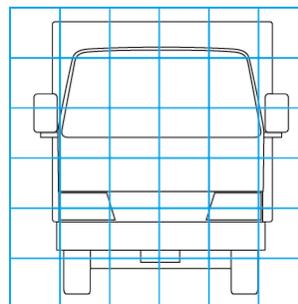

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----