

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年月	KQG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7006889	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,045,675km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,610 mm 高:2,500 mm	幅:2,400 mm 門高:2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ウォーターポンプ、 サブライポンプ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	デールパイプすずり 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎	永久磁石式	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	。
スターター	◎	。
オルタネーター	◎	。
P/W（運転席）	◎	。
P/W（助手席）	◎	。
坂道発進装置	◎	。
異常ランプ	○	IESC非作動ランプ点灯
オーディオ	◎	。
バックカメラ	△	カラー ハザード、左ウィンカー点灯時映らなくなる
電格ミラー	◎	。
ETC	／	2.0

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	オイルホース
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	アクスルデフロック式 。
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ※左フォグランプ水混入。

記録簿 有 (H27/10~R3/1)

タイヤ残量

単位：m

	6	6	
	—	—	
6	7	7	7
6	6	7	6
スベア		3	—





タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
		<u>275/80R22.5</u>	—

素材：スチール

備考：フロントタイヤ段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DE935」	平成27年
【備考】ラッシング2段、引出し床フック9対、庫内灯4個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

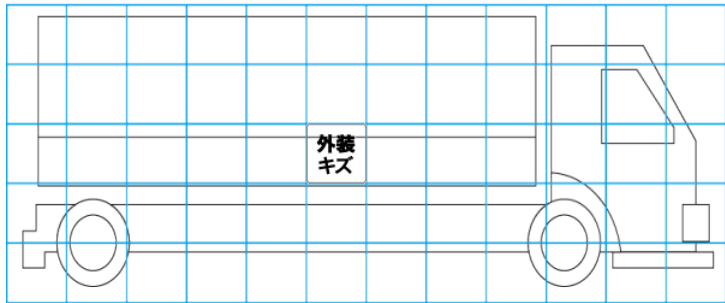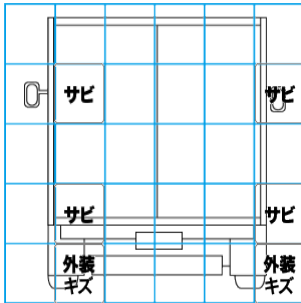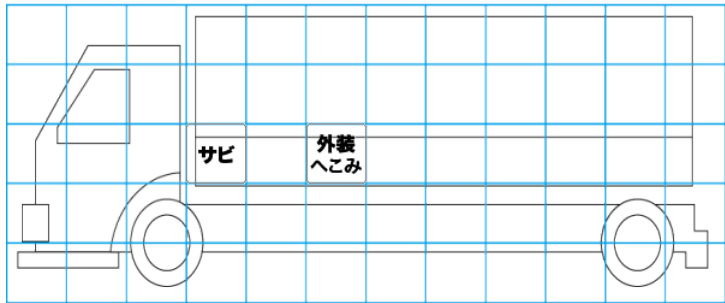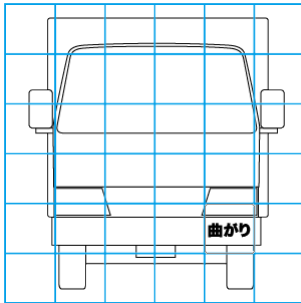

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----