

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年2月	LKG-FS54VZ	冷凍ウィング	FS54VZ-500503
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,277,475km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,350 mm 高：2,580 mm 門高：2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、右不灯
オイル漏れ	△	ロッカーケース、シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：右割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎				DPD MCM.AMB制御	リーフサス	◎	
ターボ	◎		異常ランプ	△	車間距離ランプ、エンジンチェックランプ点灯	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎					パワーステアリング	◎	
ミッション						ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		オーディオ	◎		デフ		
ギア抜け	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		異音	◎	
異音	◎		ETC	／		オイル漏れ	○	腐食部位
オイル漏れ	◎		タコグラフ	／		デフロック	◎	
リターダ	／		上物仕様					
			点検項目	結果	状態			
			床材質	／	アルミ			





特記事項 丁番サビ。ウィングセンターキャッチサビ。リアドアロックサビ。フロントグリル開閉不良。室内汚れ、タバコヤニ。小物入れ欠品。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5	3	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	6	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	－		スベア	245/70R19.5	－	
素材：スチール				備考：リアタイヤ4本片減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT1710-1「B100940」	平成22年12月
【備考】 ラッシング3段。ジョロダーレール4列。エア－ラインレール。I型キーストン。庫内灯6ケ。水抜き穴4ケ。ウィング開閉ボタン前後有り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100D	平成23年2月
【備考】 -30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)

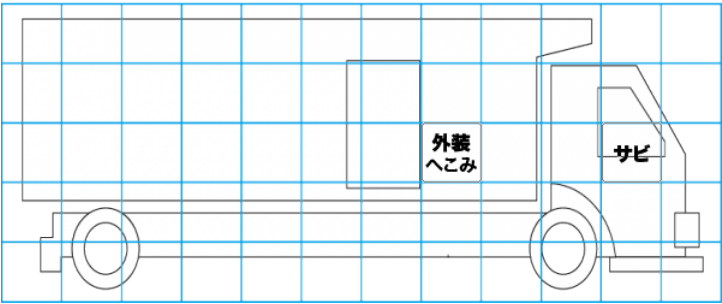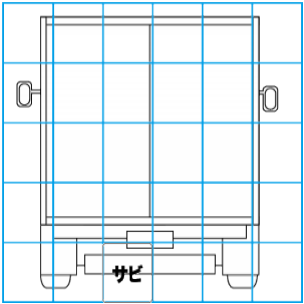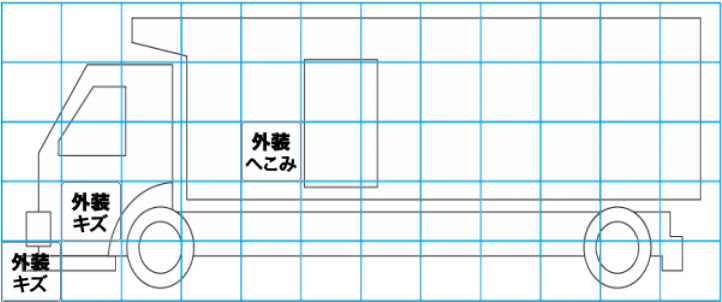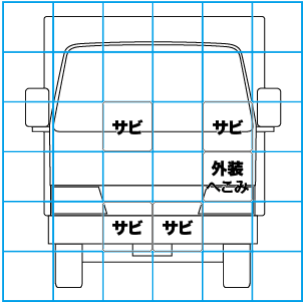

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ