

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-561406
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
421,220km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長：4,520 mm 幅：2,050 mm 高：1,970 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	○	変速ショックあり。				ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				
			床材質					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			床材質	／	アルミ 縞板			





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。左リヤテールレンズひび割れ。

記録簿 有（H30.12～R3.3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
7	8	7	7	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/70R17.5	—	
素材：スチール				備考：スタットレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H181325	平成30年3月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。可動式中間扉。庫内灯3個。前方水抜き穴2個。左スライド式サイドドア。左サ・ド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。左右側面後方看板入れ付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV24L0DRAA-U	平成30年3月
【備考】2エバ。-30℃設定。（1hで F +22.0℃ R +25.0℃ → F -6.5℃ R -4.5℃）確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

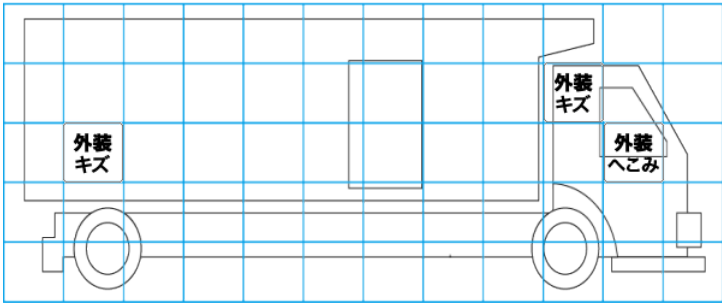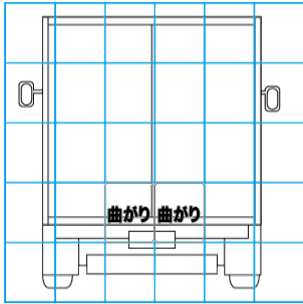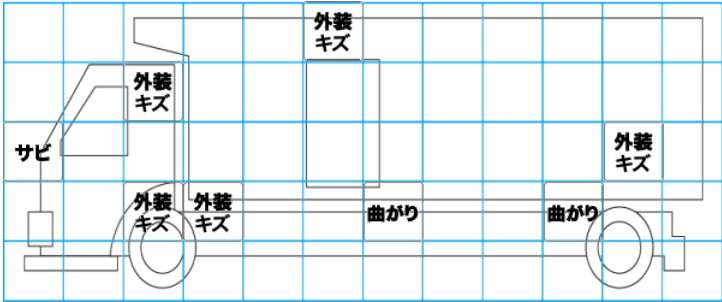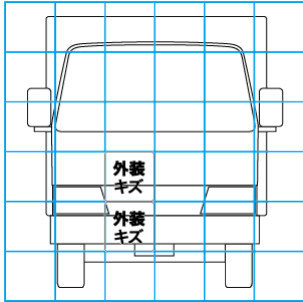

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】