

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-561361
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
427,271km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：4,520 mm 幅：2,060 mm 高：1,970 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：右割れ、左割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。右ドア内側パネル割れ。フロントグリル割れ。

記録簿 有 (H30.6~R3.2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
7	8	8	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
				スペア	205/70R17.5	—	
				素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H181323	平成30年3月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。可動式中間扉。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。左スライド式サイド扉。左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。左右側面後方看板入れ付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV24LODRAA-U	平成30年3月
【備考】-30℃設定（ 1hで F +22.5℃ R +22.5℃ → F -8.5℃ R -6℃ ）確認。2エバ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

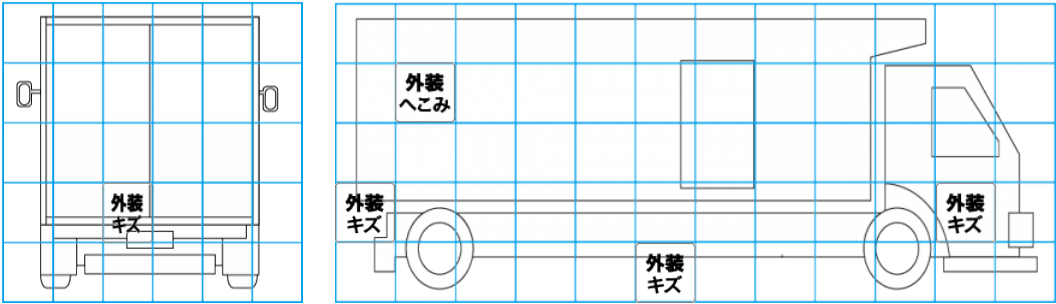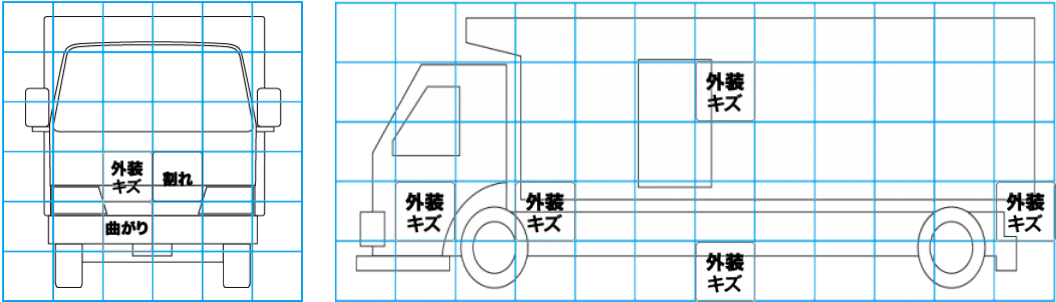

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ