

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成26年10月	TKG-FEA80	ドライバン	FEA80-530193		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
303,532km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長:3,760 mm 高:1,820 mm	幅:1,770 mm 門高:1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	/
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターンダ	/

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。フロント左アブソーバーオイル滲み。
記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位:mm

	4	4	
	—	—	
3	3	4	3
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	—	—	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—
スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D7510」	平成26年
【備考】ジョロダーレール4列。ラッシンググレール1段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左右スライド式サイド扉。観音扉3枚式。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

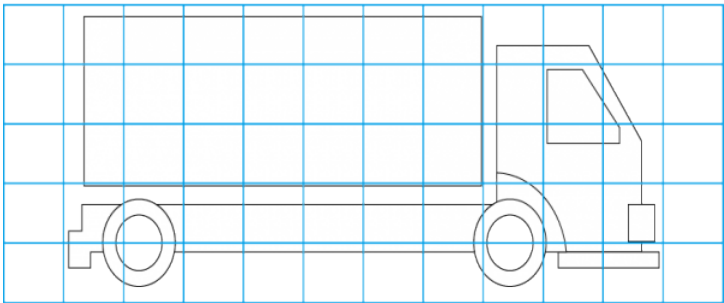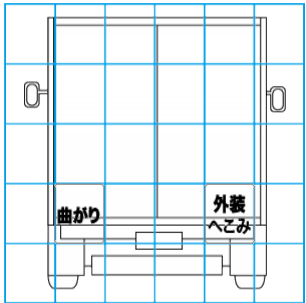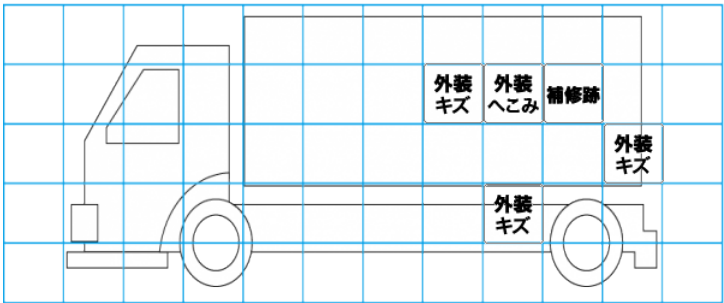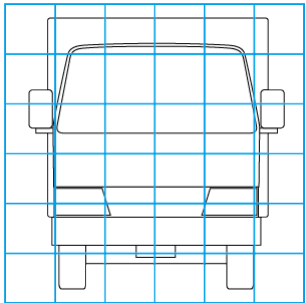

【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ