

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成15年3月	KL-FY54JTY改	放送中継車	FY54JTY-520096		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
177,336km	350PS/257KW	M/T 7速	エア-	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き ハードディスク欠品。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	キャビン汚れ、傷。助手席足元コンセント付。
記録簿	有 (H15/8～H31/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
15	15	15	15	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		15	—	スペア		275/70R22.5	—
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。F、Rタイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	京成自動車	2820	平成14年12月
【備考】床下収納。左右棚付き（引き出し取り外し跡）。収納式机1対。エアコン空調設備付（作動未確認）。昇降口右1カ所、左2カ所。送風機右4ヶ左3ヶ。庫内灯5ヶ（1ヶ不灯、レンズ欠品）。スポットライト11ヶ（4ヶ不灯）。左側面上部天幕2ヶ（1ヶ不良）。外側リヤコンセント付。			
	池上通信機	558	平成15年3月
【備考】HD中継車（502）。機材、発電機エンジン取り外し跡。			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

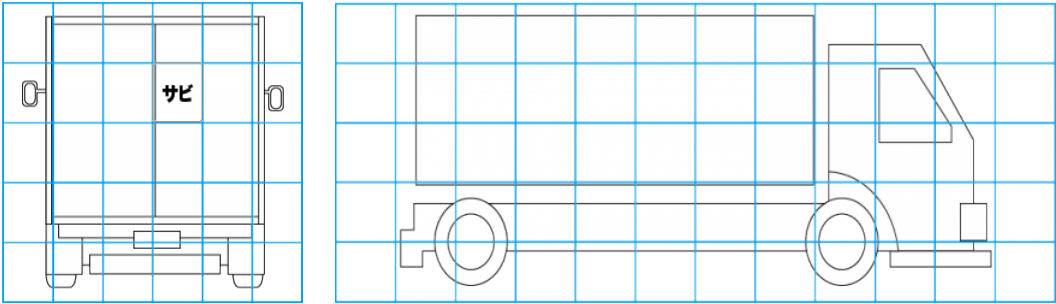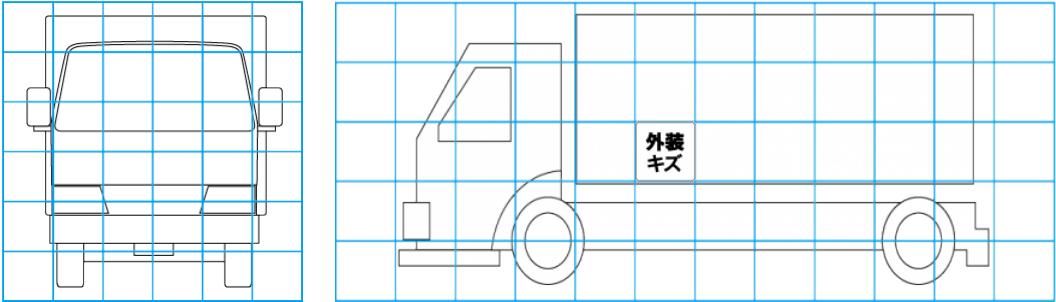

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ