

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年11月	TKG-FEB80	ドライバン	FEB80-541490
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,457km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：5,040 mm 幅：2,070 mm 高：2,160 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左右テールランプステ ー割れ。
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 フロントガラス運転席ワイパー傷。ビニールシートカバー破れ。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	8	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：リア右側2本片減り。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	5X6N9309	平成27年11月
【備考】ラッシング2段。庫内灯2ケ。床上鉄板300mm。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-	平成27年11月
【備考】リモコン。最大昇降質量1000kg。3枚折。ゲート長1170、ゲート幅2000、ストッパー迄長1100、サイドストッパー幅1800。			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

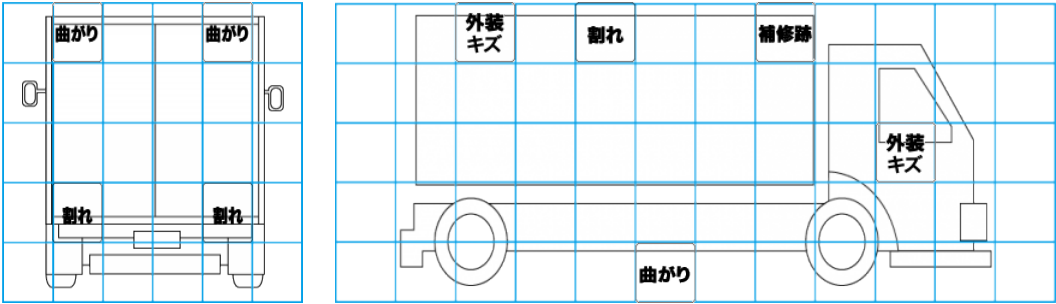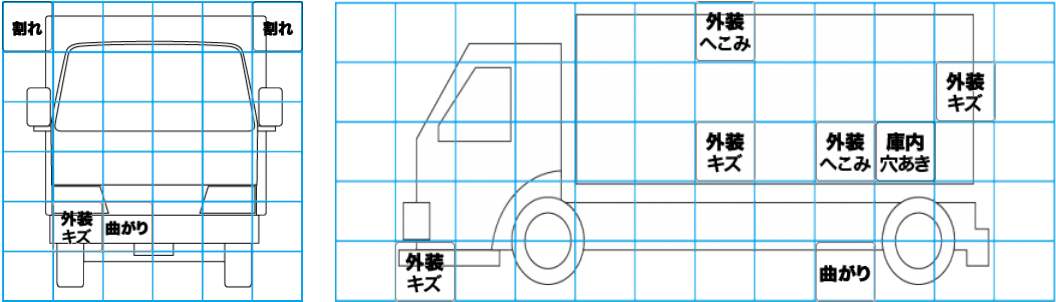

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ