

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年6月	TKG-FK64F	冷凍バン	FK64F-580513
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,039,401km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長：6,400 mm 幅：2,300 mm 高：2,100 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△		エアコン	△		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	左右ぼらし
オイル漏れ	△	シリンダヘッド	オルタネーター	△	欠品、B端子配線カッ されている	ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△		(運転席)			ミラー	△	右欠品
燃料漏れ	◎		パワーウィンドウ	△		走行関係		
排気	△		(助手席)					
マフラー	○		坂道発進装置	△				
ターボ	△	オイルパイプ取り付け欠品	異常ランプ	△				
冷却水吹き返し	△		オーディオ	／		デフ		
ミッション			バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
点検項目	結果	状態	上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△		点検項目	結果	状態	異音	△	
ギア抜け	△		床材質	／	アルミ 凸凹	オイル漏れ	◎	
クラッチ	△					デフロック	／	
異音	△							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 室内パネルぼらし
エンジンまわりぼらし、
ぼらし部品ボデー内に有り
ターボのオイルラインパイプ取り付けボルトが欠品しているのでクランキング不可。オイル漏れます。
エンジン始動不可のため各部未点検。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	1	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	—	—		スベア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA6653-1「B130341」	平成25年5月
【備考】ラッシング二段、庫内灯5、エアリブ			
冷凍機／直結	デンソー	CGA798	
【備考】2エバ			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	平成25年5月
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

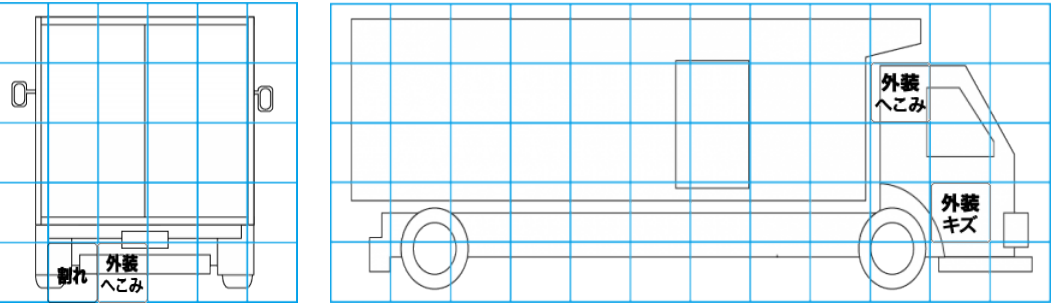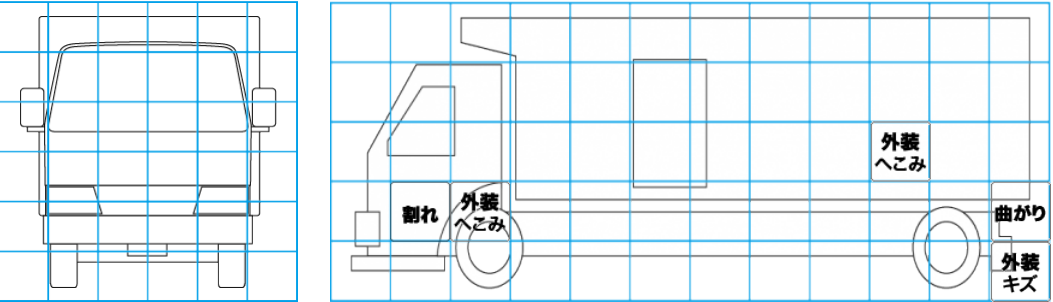

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ