

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成18年3月	KS-FR1EXWA	クレーン付平	FR1EXW-14261
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
741,839km	380PS/272KW	M/T 7速	エア－	長：8,180 mm 幅：2,380 mm 高：600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウinker	○	後：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	パワーミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	△	スプリング折れ 左リヤNo.2。左トラニ オンサドル破損。
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板 縞鋼板。	パワステ	○	ギヤボックスオイル 漏れ有り。
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 300L 敷きゴムすれ。
リターダ	◎	永久磁石式						
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	





特記事項 ロックブレーキ付き。※キャブチルトオイル漏れの為、エンジン廻りの詳細な点検不可。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	0			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
2	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	4	1	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	11	—		スペア	11R22.5 14PR	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		平成18年
【備考】 スタンションアナ6対。リヤアオリ高さ200mm。※コーションプレート無し。アオリ破損。			
クレーン／クレーン／掴み。	ログリフト	RZ	
【備考】 ※コーションプレート無し。作動油漏れ有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

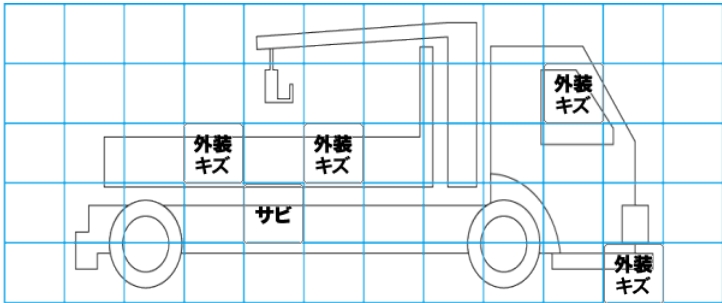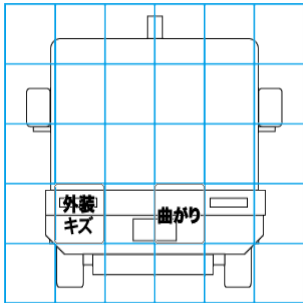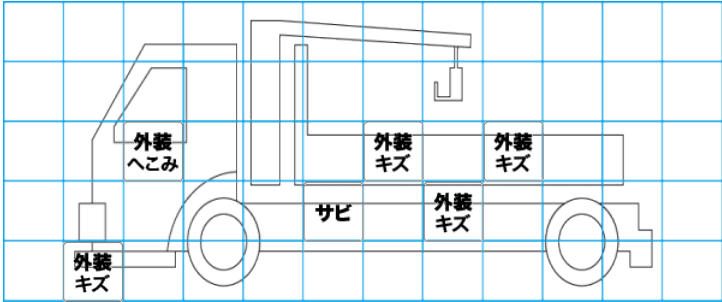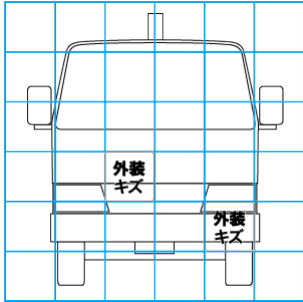

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】