

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年11月	PDG-FK64F	クレーン付平	FK64F-720264
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
460,826km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：4,650 mm 幅：2,110 mm 高：0.20 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近に じみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 床板穴あき有。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ 、汚れ
ヘッドライト	○	H I D、 左割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	○	リザーバタンク タンクホースにじみ。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 210L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャビン内汚れ、キズ。ルーフへこみ有。フォグランプ水侵入。ナンバー灯不灯。助手席シートタバコ穴。
記録簿 有（H20.5～R2.12）

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
—	—		
5	7	2	2
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
225/90R17.5		225/90R17.5	
—		—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スベア		225/90R17.5	—
素材：アルミ		備考：フロントホイール左右メーカー違い。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ツカサボデー		(不明)
【備考】床フック左右5対、中央4個。フェリーフック2対。床板穴あき。			
クレーン／クレーン	タダノ	310-130-10010 「EK3833」	平成10年6月
【備考】3段ブーム。最大荷重2.93 t。PTOオイルポンプ付近にじみ。旋回ギヤカバー割れ。旋回ギヤ付近にじみ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リヘア可)

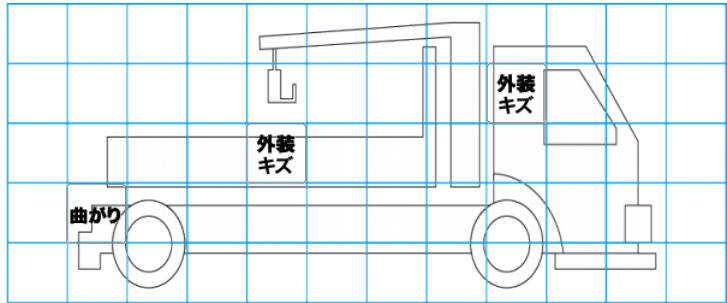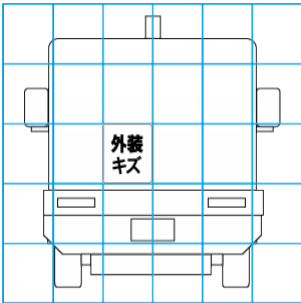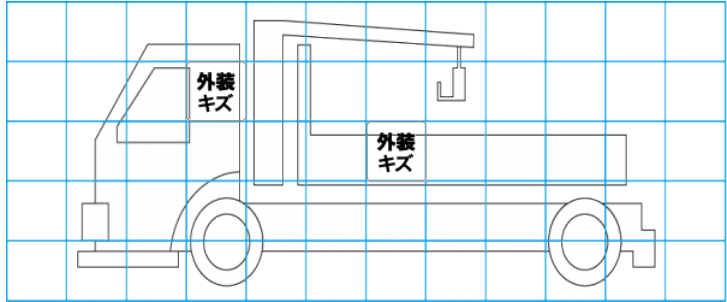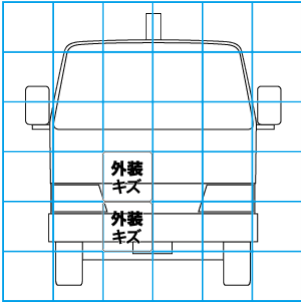

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ