

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年11月	PDG-FK64F	クレーン付平	FK64F-720264
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
460,826km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：4,650 mm 幅：2,110 mm 高：0.20 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D、左割れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近に じみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/	木材 床板穴あき有。	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	リザーバタンク タンクホースにじみ。
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 210L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ。ルーフへこみ有。フォグランプ水侵入。ナンバー灯不灯。助手席シートタコ穴。



記録簿

有（H20.5～R2.12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
5	7	2	2	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		225/90R17.5	—
素材：アルミ				備考：フロントホイール左右メーカー違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ツカサボデー		(不明)
【備考】床フック左右5対、中央4個。フェリーフック2対。床板穴あき。			
クレーン／クレーン	タダノ	310-130-10010 「EK3833」	平成10年6月
【備考】3段ブーム。最大荷重2.93 t。P T Oオイルポンプ付近にじみ。旋回ギヤカバー割れ。旋回ギヤ付近にじみ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

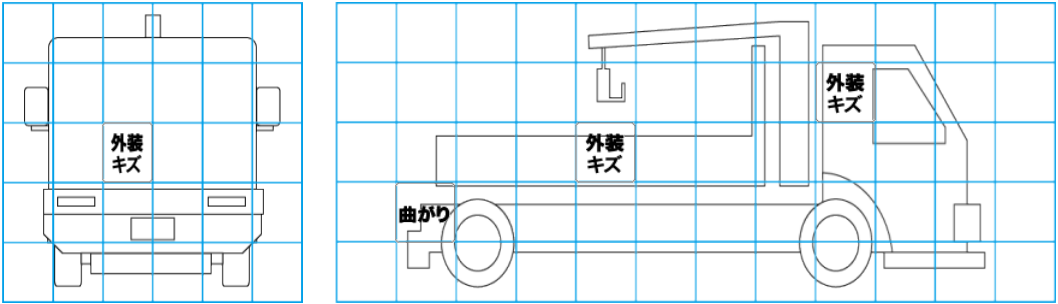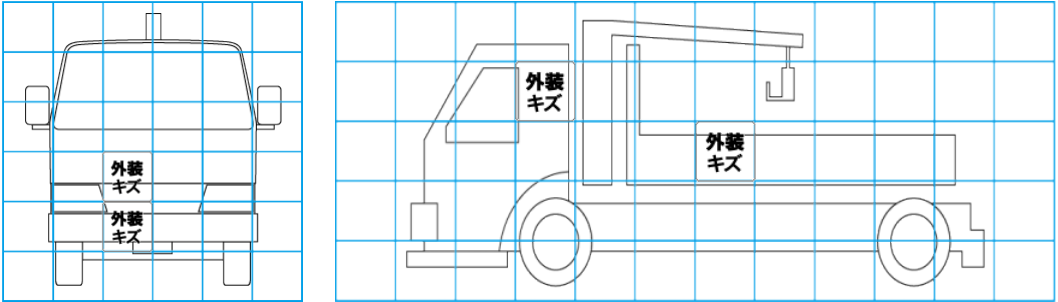

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ