

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成25年5月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7048176		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
531,391km	210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:5,750 mm 高:2,110 mm	幅:2,330 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トッパカバー 滲み。
リタータ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿フタ左右欠品。
※H29/02月：走行322.025km時クラッチOH済。

記録簿 有 (H25/8~R3/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8		
	—	—		
8	8	8	7	
—	—	—	—	
スベア		10	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E2511」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。 左サイドバンパーコーナーカバー欠品。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定（1hで +30℃ → ±0℃ 確認）。			
格納ゲート	新明和工業	PKA10-6475D 「S40407203」	平成25年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2300mm、有効長1285mm、有効幅2110mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

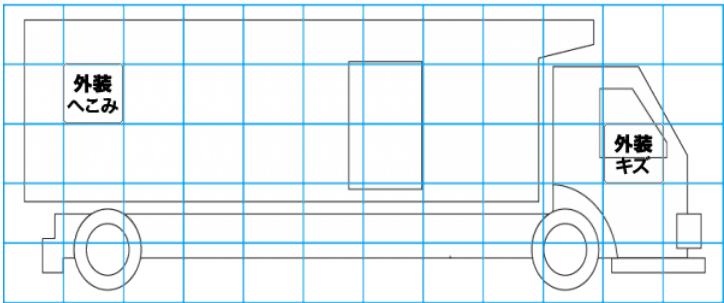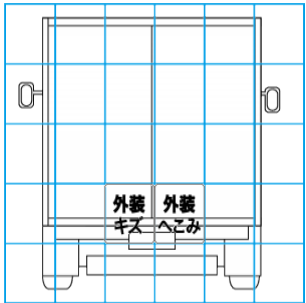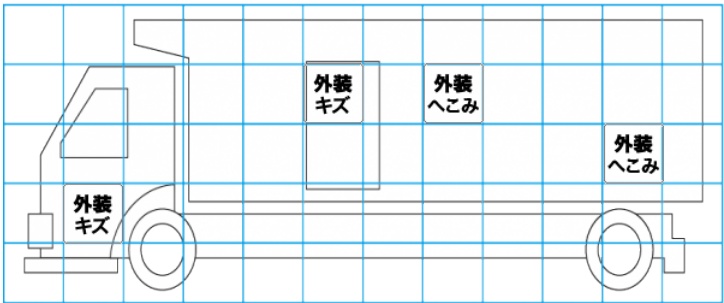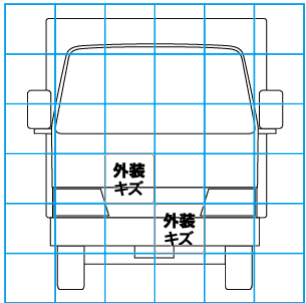

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------