

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年5月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7048176	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
531,391km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:5,750 mm 高:2,110 mm	幅:2,330 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トップカバー 滲み。
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿フタ左右欠品。
※H29/02月：走行322.025km時クラッチOH済。

記録簿 有 (H25/8～R3/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	7
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E2511」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。 左サイドパンパーコーナーカバー欠品。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定（1hで +30℃ → ±0℃ 確認）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RKA10-6475D 「S40407203」	平成25年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2300mm、有効長1285mm、有効幅2110mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

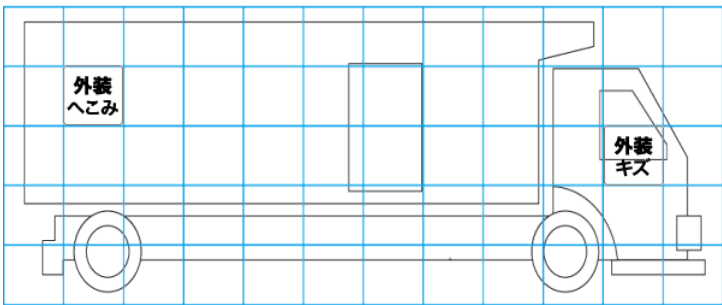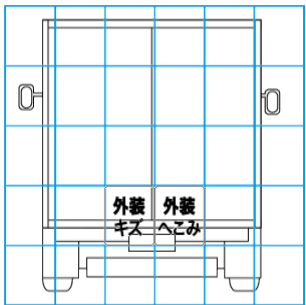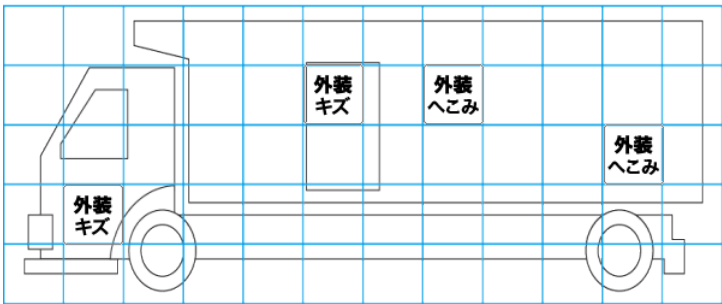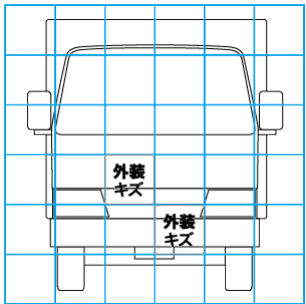

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----