

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004174		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
234,058km	150PS/110KW	M/T 5速		パキューム	長:3,930 mm 高:1,950 mm	幅:1,730 mm 門高:1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラー付近 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右電格付。
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。*H30/10 125830Km、クラッチオーバーホール済。
記録簿 有 (H29/5~R2/5)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	7	7	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーブ	DLK 「T2D8623」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左内張りベニア穴あき有。右リヤ車高灯割れ。右側面看板消し塗装有。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「TLU-10CB」	平成27年
【備考】最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1345mm、全幅1690mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。 ラジコン付。庫内PGリモコン欠品。。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

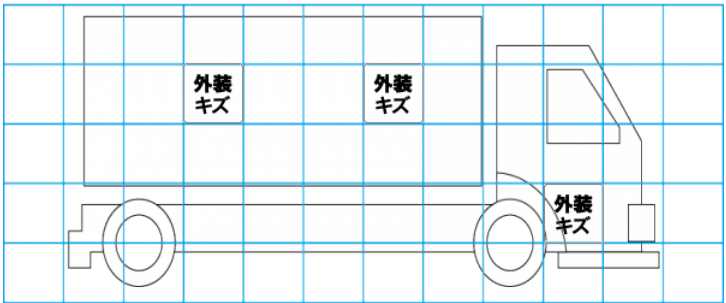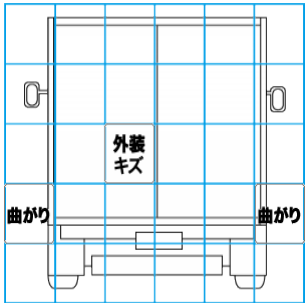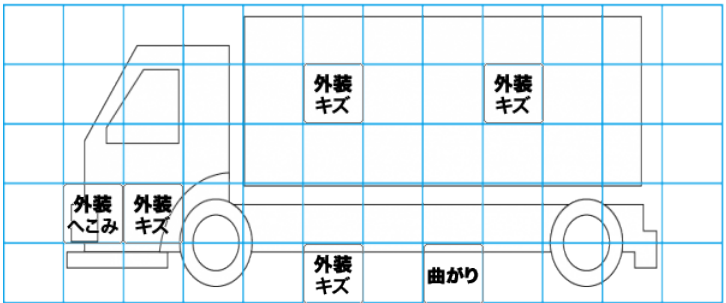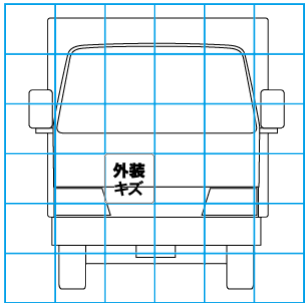

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ