

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年11月	BDG-FS54JZ	アルミウイング	FS54JZ-550520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
750,208km	380PS/279KW	A/T イノマツ	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 右割れ、左割れ						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き、音出ない、操作不良、画面表示出ない。	リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー、不鮮明、映像暗い。	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	スイッチ動き不良。	パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	/	ハンドル	◎	擦れ				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L				
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎							
異音	◎								オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎								デフロック	◎				
リターダ	◎	永久磁石式												





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H20/10,H24/2,H24/11,H29/11~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	3	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		1	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-10244	平成19年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4個(1個不灯)。引出フック9対。前立下柱、各部亀裂。門口下柱、亀裂。ウイングロックプレート部亀裂。煽りロック付近穴あき。庫内雨漏れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

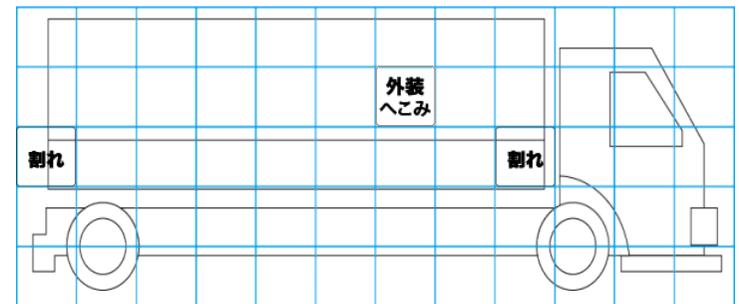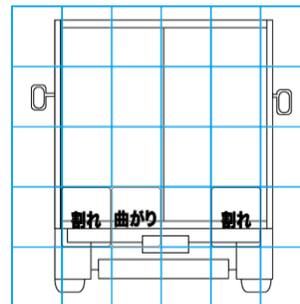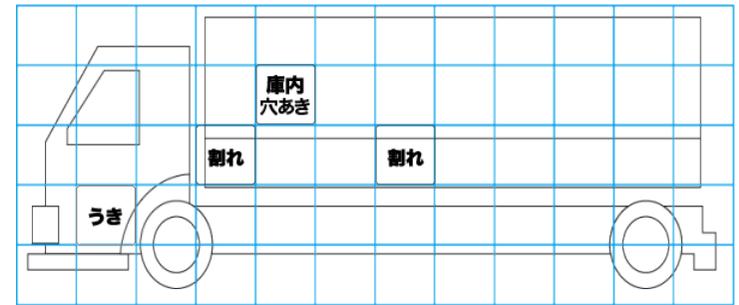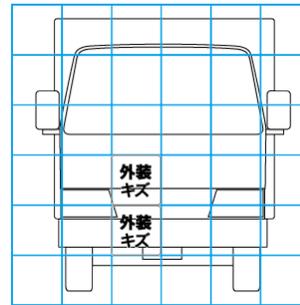

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----