

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年3月	BKG-FW1EZYG	アルミウイング	FW1EZY-12151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
700.253km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 12速	エア－	長：9,900 mm 幅：2,390 mm 高：2,680 mm 門高：2,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス コントローラー不良。
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。エアードレイヤーエア漏れ。フロントバンパー左コーナーカバーク品。





記録簿 有（H22/6～R3/2）

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
10	11		
8	7	6	7
10	10	10	11
スペア		5	－

タイヤサイズ			
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	－
素材：アルミ		備考：リヤフロント、スベアー以外スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWZH-JLAB8D 「2KU6829-03」	平成22年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。内張穴あき有。リヤ跳ね上げ扉。オーバーハングバンパーコーナー欠品有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3MRA2 「10T018050N」	平成22年
【備考】 PG寸法：全長1555mm、全幅2410mm、有効長1290mm、有効幅2280mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。 ラジコン欠品（受信器有）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

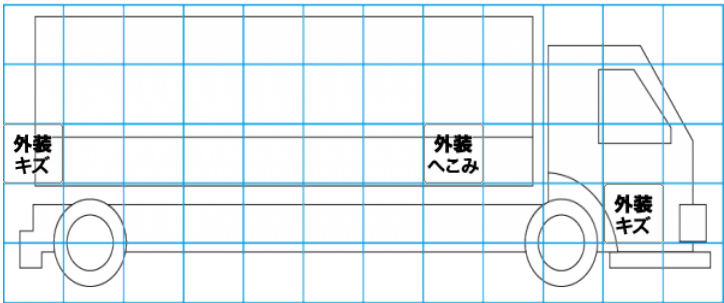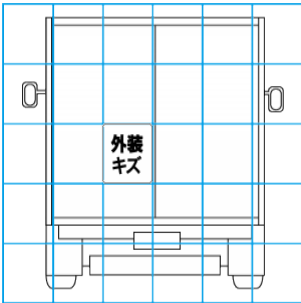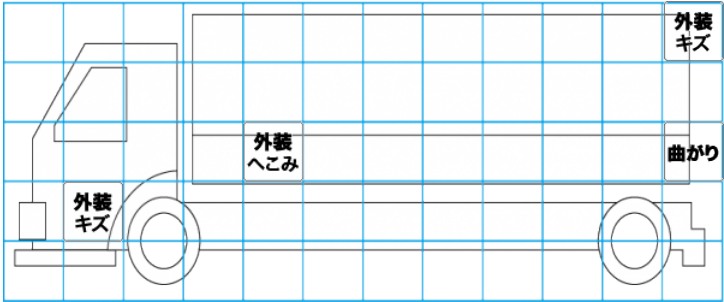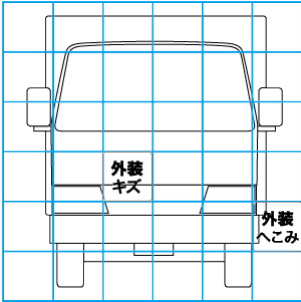

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ