

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成24年1月	SKG-FK71F	冷凍ウィング	FK71F-550559	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
851,507km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,330 mm 幅:2,140 mm 高:1,960 mm 門高:1,840 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近に じみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食 テールパイプ錆穴あき。 。
ターボ	◎	
冷却水吹返	△	有 ヘッドガasketの可 能性有り。
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ（腐 食穴あき有り）
キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	ウォッシャータンクレ バルゲージ折れ。
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。蛍光灯不灯。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
3	5	4	3	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/90R17.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMT 「W6D4890」	平成24年
【備考】断熱材：後75mm横35mm。床アルミキーストン、カマボコ型（腐食穴あき有り）。庫内灯4個。水抜き穴前2個後2個。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2 「161501056BL」	平成24年
【備考】 - 30℃設定で1H 30.5℃→8.3℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

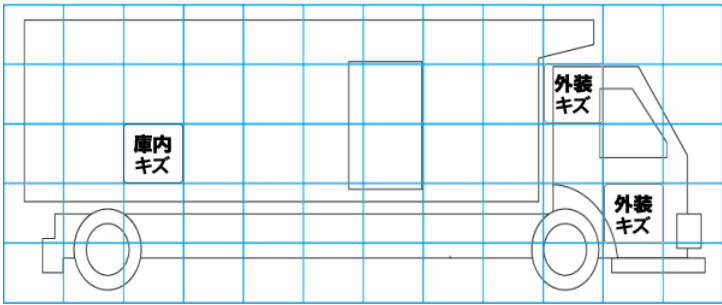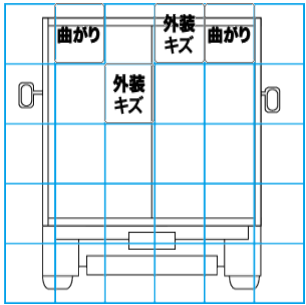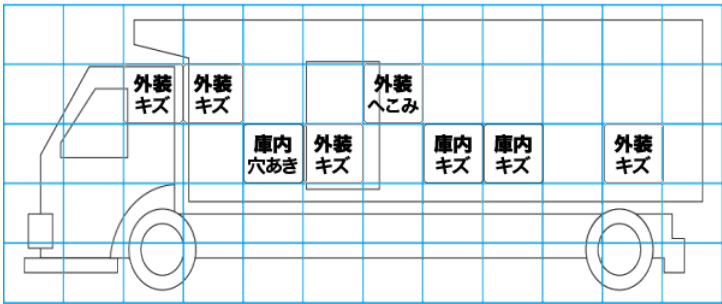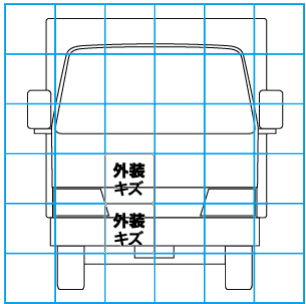

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----