

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年4月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7046293
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
357,941km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,000 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,040 mm 門高: 2,030 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース前側にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	△	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストントタイプ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。カーテンレール外れ。
記録簿 有 (H27/4~R3/4)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
-	-		
6	7	6	5
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
	225/80R19.5	225/80R19.5	
	-	-	
225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
-	-	-	-
スベア	225/80R19.5	-	

素材: アルミ 備考: スタットレスタイヤ (スベアはノーマル)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F131076	平成25年4月
【備考】 断熱材: 後75mm横75mm。左横扉付。ラッシングレール2段。庫内灯3個。保冷カーテン付。水抜き穴前後各2個。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV42LSC-T	平成25年
【備考】 -30℃設定で1H 24℃→4℃確認。スタンバイ電源コード欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

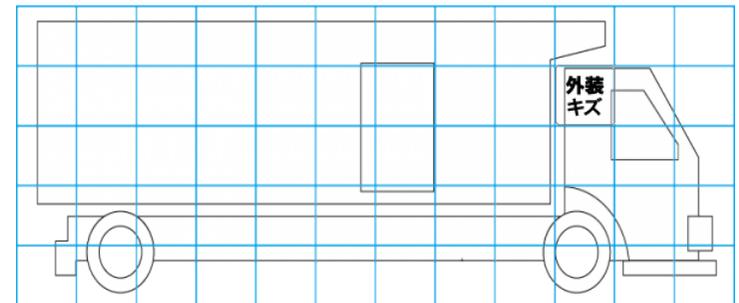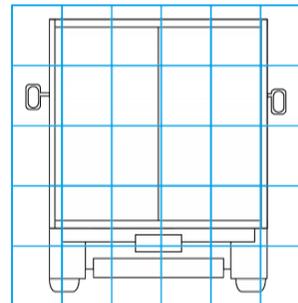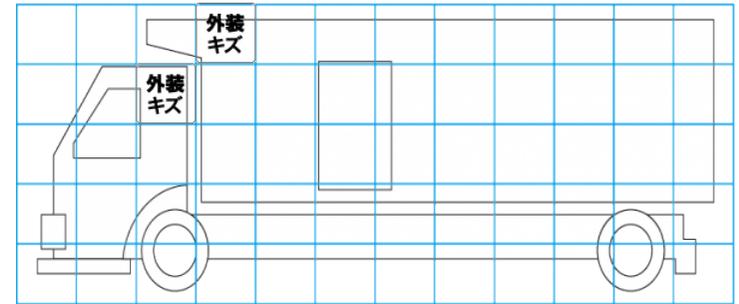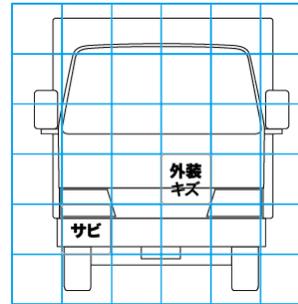

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----