

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年1月	QPG-FS64VZ	冷凍ウィング	FS64VZ-511768-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
723,342km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,480 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	腐食 マフラーバンド折損。	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ 動作不良。	燃料タンク	◎	300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 前側
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 ドライブレコーダー、アイドリングストップ付き。  
記録簿 有 (H29/4~R2/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	12		
5	5		
9	9	9	9
6	6	2	8
スペア	5	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スペア	245/70R19.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WPT2219-2 「B150842」	平成27年12月
【備考】庫内灯6個(LED) ラッシングレール3段 エアリブ サーキュレーター4コ 水抜き穴4カ所 ジョロダー 4列 エアラインレール。※アオリ蝶番破損箇所有り。右ウィング外板穴空き有り。センタービームシーラーひび割れ。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】-25度設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

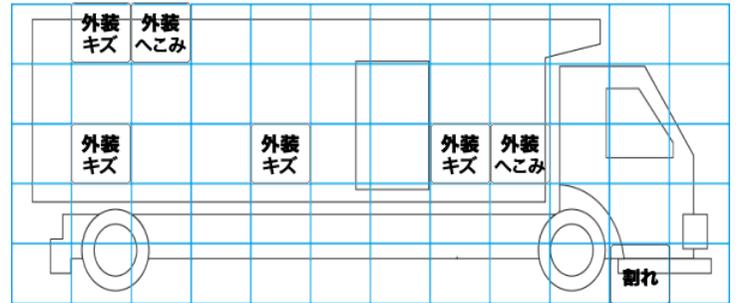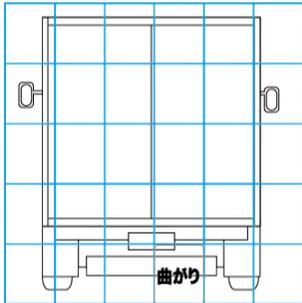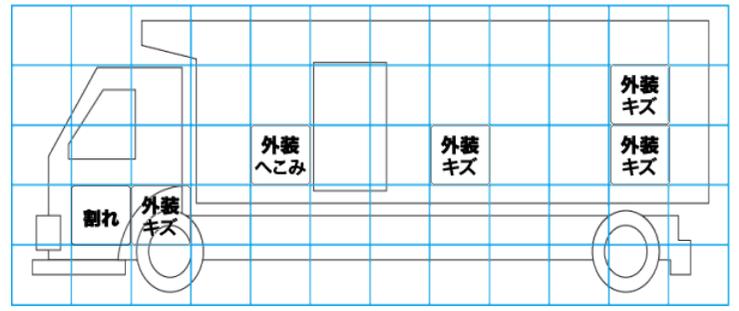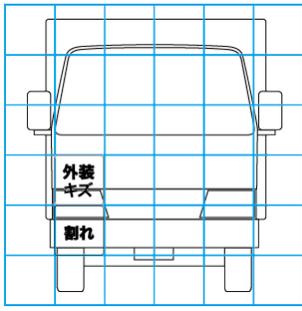

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ