

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004160
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
248,260km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,930 mm 幅: 1,740 mm 高: 1,930 mm 門高: 1,870 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。

記録簿 有 (H29/5~R2/5)

タイヤ残量			
単位: mm			
3	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア	8	—	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア	205/85R16	—	

素材: スチール 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルーフ	DLK「T2D8621」	平成27年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張穴あき有。

パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1001C-3MRA2「TLU-	平成27年
--------------	--------	--------------------	-------

【備考】PG寸法: 全長1340mm、全幅1690mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン欠品。ラジコン付。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

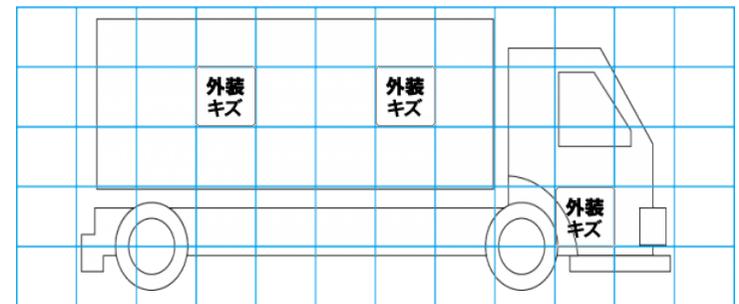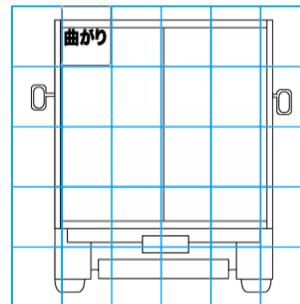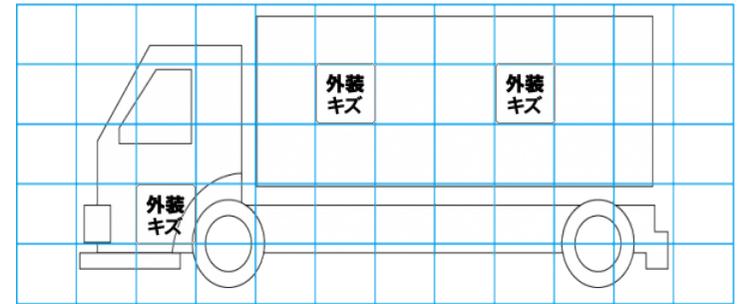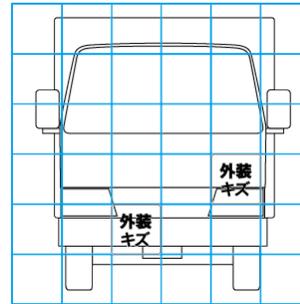

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----