

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年5月	KQG-CY77A	その他	CY77A-7000448	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
916,607km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,570 mm 高:2,440 mm	幅:2,330 mm 門高:2,370 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	○	トップカバー付近滲み。						
リターダ	◎	永久磁石式						

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。 ※リヤクロスメンバー腐食割れ有。





記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	12	11		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア			
	0	—			275/80R22.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
チップ運搬車	山田車体	S13105	平成25年
【備考】引き出しフック10対。作業灯2ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー（チェーン式）。ウイング内張割れ有。 右ウイング骨組み1本溶接外れ有。			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

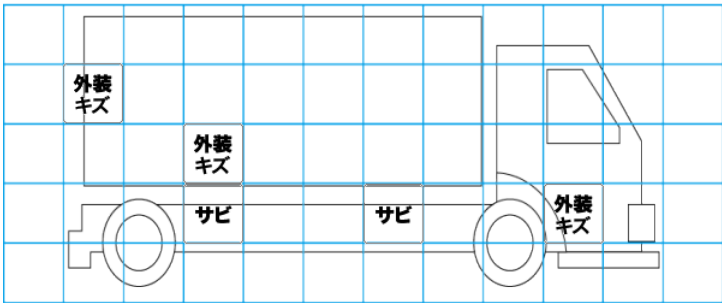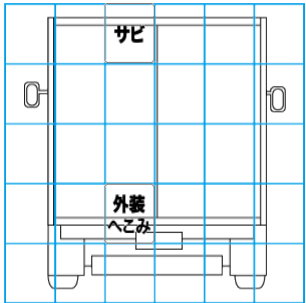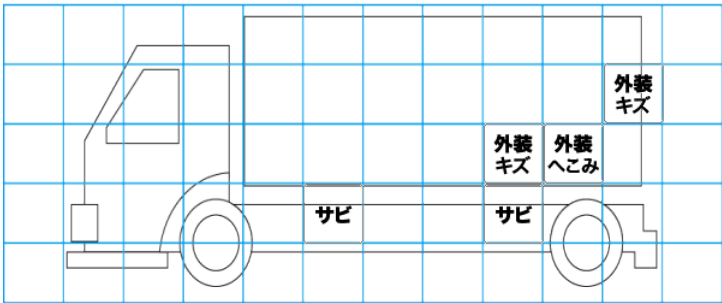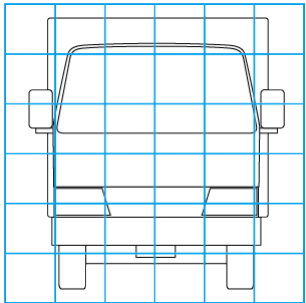

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------