

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成17年10月	PA-FE73DB	高所作業車	FE73DB-511948		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
97,095km	140PS/103KW	M/T 5速		ハキ्यूム	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン、ミッション 継ぎ目にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアクン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不可
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	リア右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ、 鏡面劣化
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 室内汚れ・タバコヤニ。フローアーマット破れ。

記録簿 有 (R2/4~R3/1)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
7	6	7	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	エスマック	TS-100 「S112」	平成17年10月
【備考】最大作業床高9.9m。アワメーター6877.5H。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

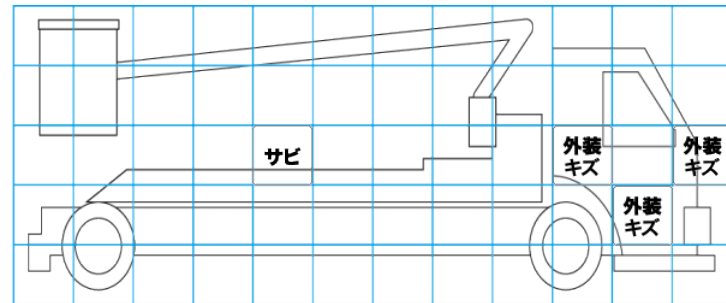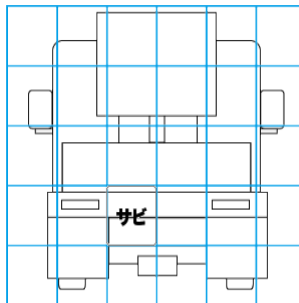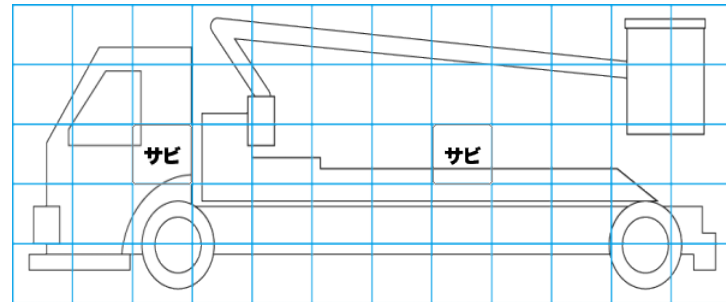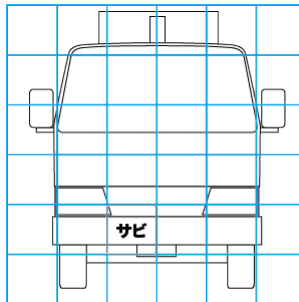

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------