

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年5月	TKG-FK71F	アルミ平	FK71F-580456
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
372.970km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 5,760 mm 幅: 2,150 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	エグレ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	/		上物仕様			デフ		
特記事項								





特記事項 キャブ内汚れ傷。右フォグランプ不灯。右ステップスカート割れ。シートデッキ付。シフトワイヤー渋り。

記録簿 有 (H25/8~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
2	0	0	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	3H1-3S	平成25年
【備考】 リヤ左フェンダー割れ。リヤ煽り高さ600mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

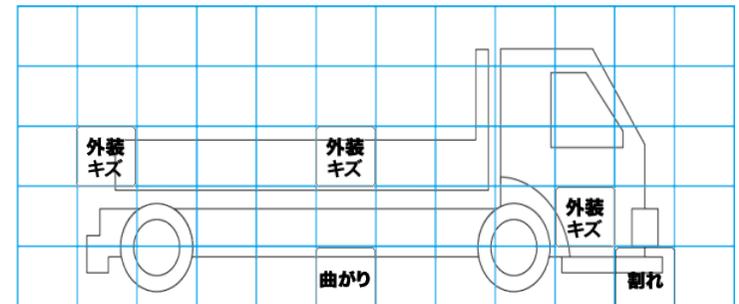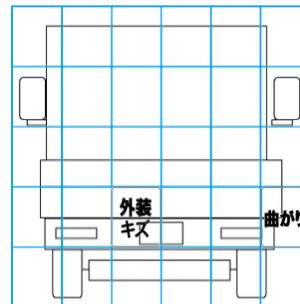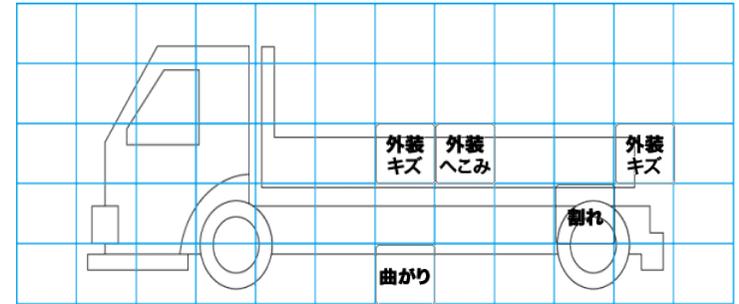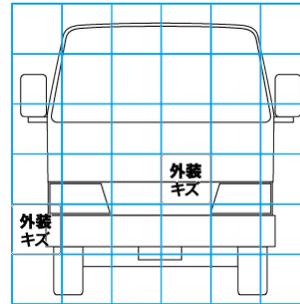

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----