

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FU65VZ	冷凍ウイング	FU65VZ-510141
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,116,077km	420PS/309KW	A/T イノマツト	エアー	長：9,520 mm 幅：2,370 mm 高：2,400 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ H I D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○ 鏡面劣化	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 2.0		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	／	
ギア抜け	◎					エアサス	◎ 総輪エアサス	
クラッチ						パワステ	◎	
異音	◎					パワステ	◎	
オイル漏れ	○	ケースにじみ				ハンドル	○ 擦れ	
リターダ	／		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎ スチール 350L×2	
			床材質	／ アルミ		デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	




特記事項 室内灯カバー割れ。センターコンソールボックスカバー割れ。室内天井ビス穴。小物入れ欠品。リアマーカーレンズ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。矢崎総業温度記録計（コンソールボックス内）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	5	4	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	1	0	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
				素材：スチール 備考：リア8本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2231-3 「B160138」	平成28年2月
【備考】I型キーストン、ラッシング2段、ジョロダーレール4列、エアーラインレール、水抜き穴4ヶ、庫内灯サイド上部LED、庫内天井穴2ヶ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「699300023BL」	平成28年2月
【備考】-30℃設定。スタンバイ付き。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S61201385」	平成28年1月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550、ゲート幅2400、ストッパー迄長1400、サイドストッパー幅2410、ゲートアームさび。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

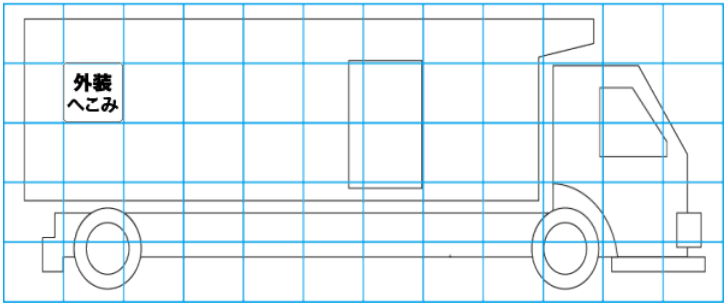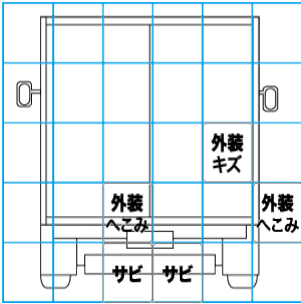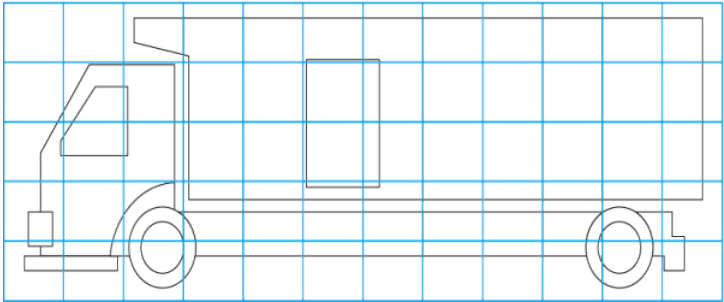

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】