

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年7月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7049639
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
577.481km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,090 mm 門高: 2,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れが有。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	フローバイフィルターケース滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	△	右スイッチ不良、作動不良。	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板。	異音	◎	
異音	◎		特記事項					
オイル漏れ	◎		キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋外れ。					
リターダ	/		記録簿 有 (H25/10~R3/4)					





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋外れ。  
記録簿 有 (H25/10~R3/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
—	—		
10	9	10	10
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2685」	平成25年
【備考】 断熱リヤ70mm、50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。リヤ保冷カーテン。観音扉ロックバーが有。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	平成27年7月
【備考】 -30℃設定。(2hで +30℃ → -6.6℃ 確認)。			
【備考】 加温装置バスタヒーター付(作動確認出来る)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

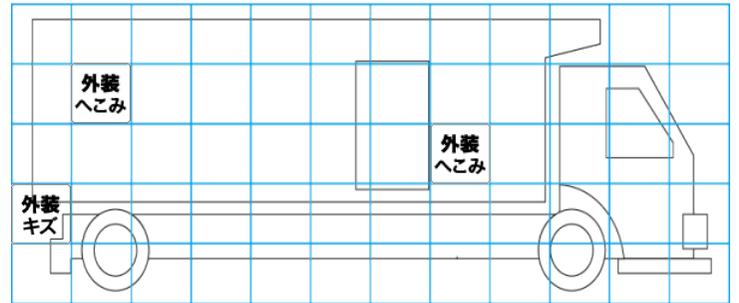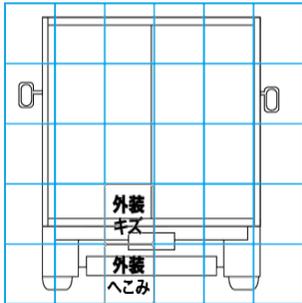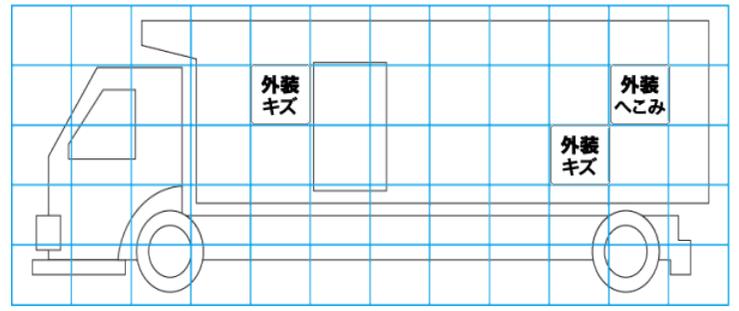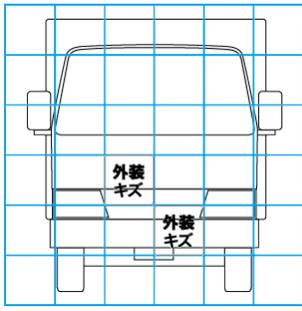

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ