

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500035
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
854,219km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,370 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎	ロッカーケース しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	スイッチ接触不良。	エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎		デフロック					
オイル漏れ	◎		異音					
リターダ	/		オイル漏れ					
			デフロック					

特記事項 キャブ内汚れ場。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。  
記録簿 有 (H27/7~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	12	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	3	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	2	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	LH140644	平成26年11月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。リヤ保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SMA-CNA	平成26年
【備考】 2エバ。-35℃設定 (1hで +31℃ → +3.3℃ 確認)。エバ下側高さ2100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有 (リペア可)

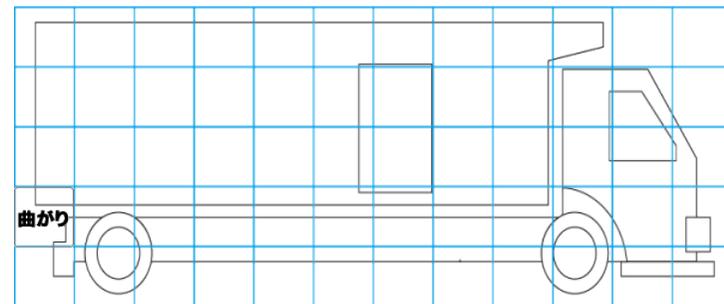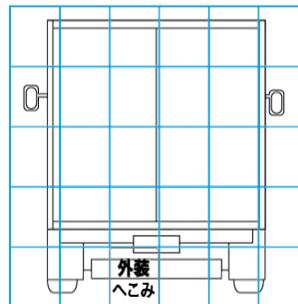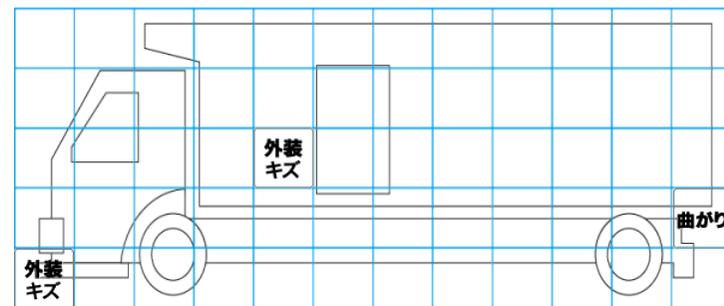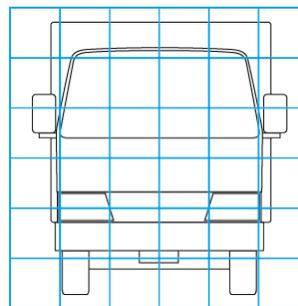

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ