

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍パン	FS64VY-510051	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
373.541km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア-	長:9,240 mm 高:2,390 mm	幅:2,290 mm 門高:2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	オイルクーラー付近漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	音量調整出来ない。
バックカメラ	○	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カパー割れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。右ドアすれ。右コーナパネル取付部割れ。

記録簿 無○

タイヤ残量





単位: mm

	8	10	
	9	10	
7	7	2	4
6	5	6	6
スベア		0	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>225/80R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u> </u>	<u> </u>	<u>245/70R19.5</u>	<u> </u>	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F151641	平成27年11月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。間仕切り付。			
冷凍機／直結	東プレ	XL42LOC-U	平成27年11月
【備考】 2エバ。-30℃設定（1hで F+30.5℃ R+31.5℃ → F+7℃ R+9℃ 確認）。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-B3MRT2 「15T118712N」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

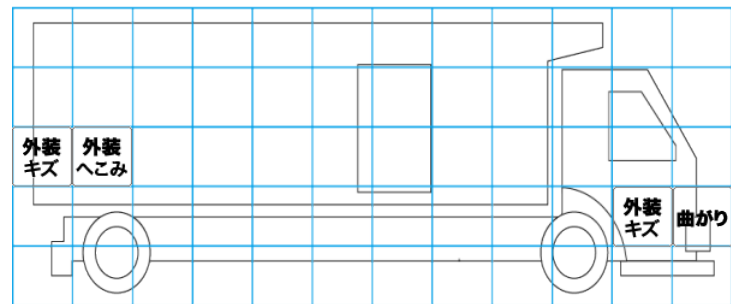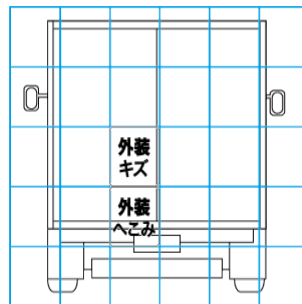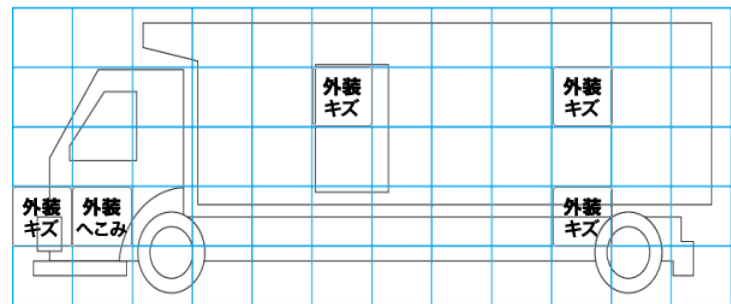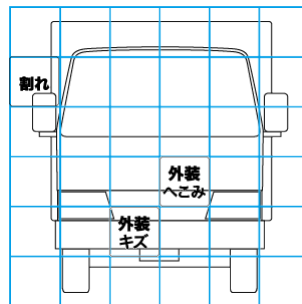

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------