

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004229
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
230,381km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,940 mm 幅：1,730 mm 高：1,940 mm 門高：1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	内外気レバーノブ欠品。	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式。	エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材			
クラッチ	◎		点検項目			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目			オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿ふた欠品。*R2/7月、207313Km時モータースにてクラッチオーバーホール済。

記録簿 有 (H29/5～R2/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
4	6	6	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8637」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T048559N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1345mm、全幅1695mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。			
【備考】※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

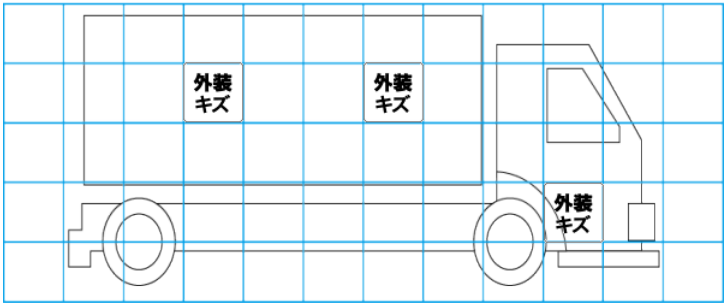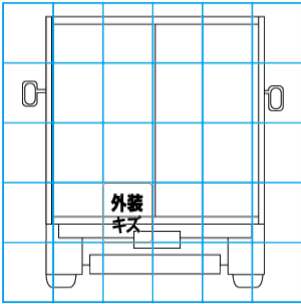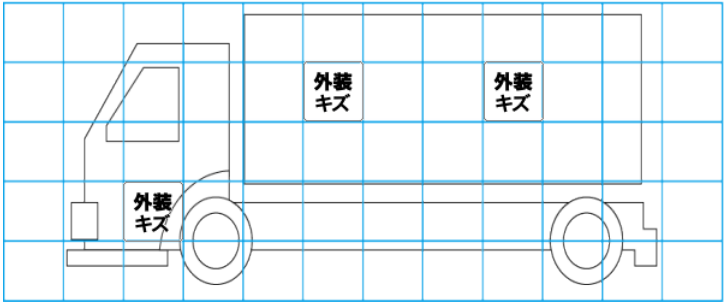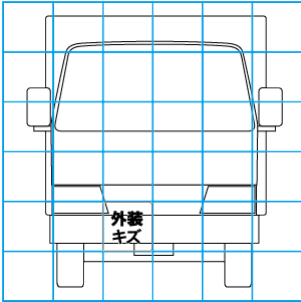

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ