

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍パン	FS64VY-510052	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
373.554km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エア-	長:9,240 mm 高:2,390 mm	幅:2,290 mm 門高:2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果、状態
異音	○ エンジンブレあり
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ エレメントケース付近にじみ。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	サイド: 右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カパーテープ止め。

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。キャブ内蛍光灯不灯。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位 : mm





12	10
6	8
8	9
8	8
8	10
9	9
スベア	4
	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	

スペア		<u>245/70R19.5</u>		—
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F151642	平成27年11月
【備考】断熱材：後50mm横75mm。ラッシングレール2段。間仕切り付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-U、XL42LOC-U	平成27年11月
【備考】2E/バ仕様。－30℃設定で1H 前室28.5℃→3.0℃後室28.0℃→27.0℃（後室冷えない）。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-B3MKT2 「15T118713N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2355mm（有効長1290mm有効幅2210mm）。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

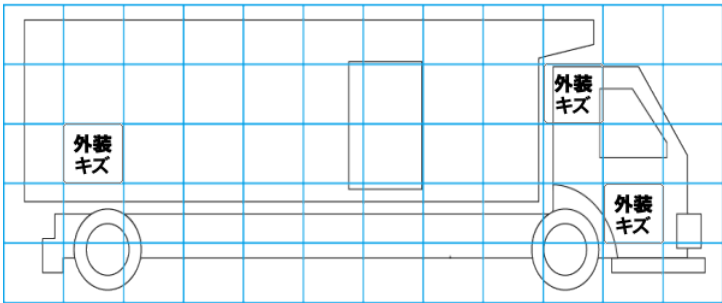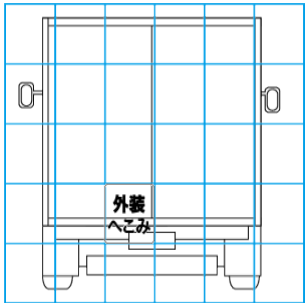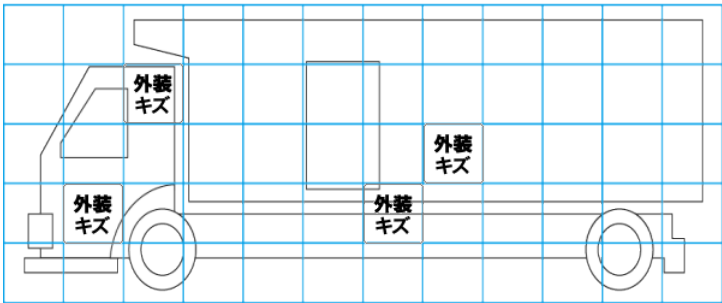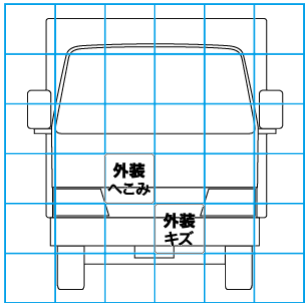

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----