

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年7月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7065725
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
464,002km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エアー	長：5,700 mm 幅：2,160 mm 高：1,990 mm 門高：1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。クランキング長い。

記録簿 有 (H26/10～R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAF1 「E5E3668」	平成26年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド40mm。ジョロダーレール2列（ジョロダー欠品）。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。リヤ保冷カーテンレール付。左観音式サイド扉。リヤ観音扉ロックバーがた有。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +30℃ → +4℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

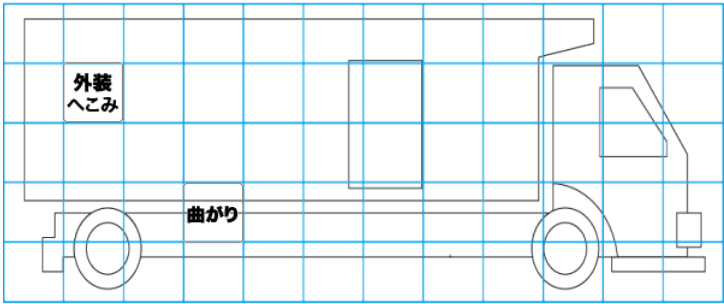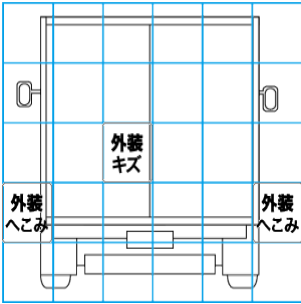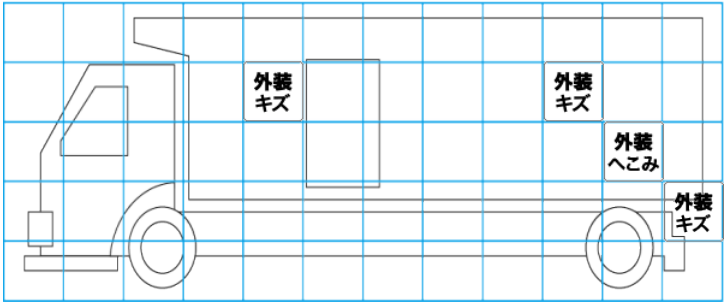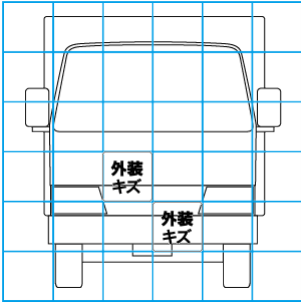

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----