

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成20年11月	PKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7008999	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
77,400km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,440 mm 高:400 mm	幅:2,140 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアレンズ傷
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドルリングストップ付。
※R1/12月：走行73.833km時クラッチOH済
記録簿 有（H28/12～R2/11）

タイヤ残量

単位：mm

10

10

—

—

10

10

9

10

—

—

—

—

スベア

12

—

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

スベア

225/90R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】サイドアオリローブ穴4対。右リヤ横ネタ腐食折れ（テール脱落）。			
クレーン／クレーン	ユニック	URV344	平成20年9月
【備考】ブーム4段。フックイン。2.93 t。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

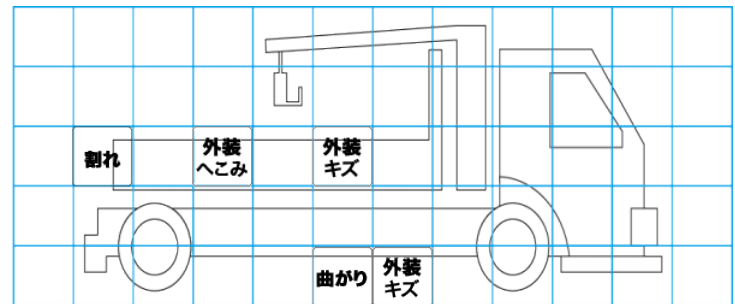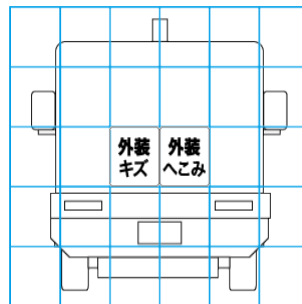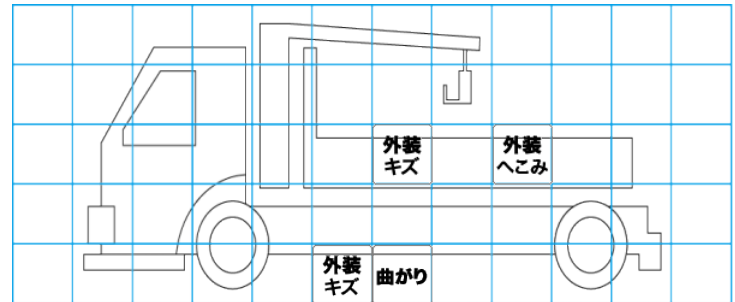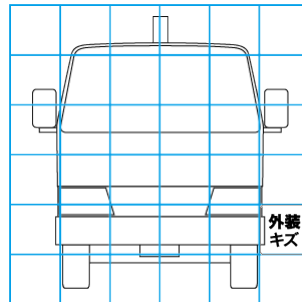

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------