

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-XZU720M	冷凍パン	XZU720-0015431
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
180.922km	180PS/132KW	M/T 6速	パキューム	長:4,990 mm 幅:2,000 mm 高:2,060 mm 門高:1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式。
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
記録簿 有 (R2/3~R3/6)

タイヤ残量





単位: mm

	8	9	
	—	—	
9	9	9	8
—	—	—	—
スベア	12	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLE4 「E1EF366」	平成30年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド55mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。間仕切り付。サイド保冷カーテン。リヤ保冷ロールカーテン。観音扉3枚折り。			
冷凍機／直結	菱重	TDUS50A-L2M	平成30年
【備考】-30℃設定（1hで F、+35℃ R、+34.7℃ → F、+3℃ R、+7℃ 確認）。2エバ。リヤエバ下側高さ1910mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

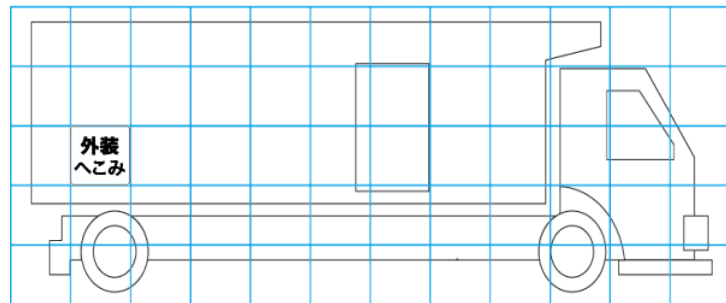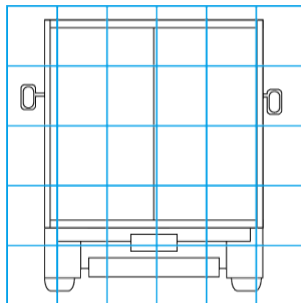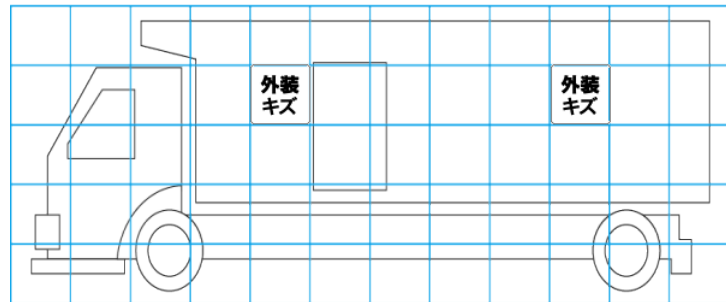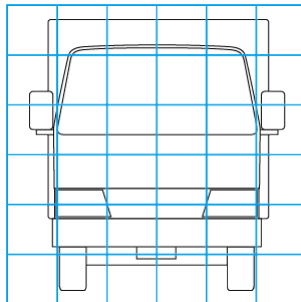

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------