

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年7月	KL-FQ61FM	ドライバン	FQ61FM-765079
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
570,586km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,950 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
		黒煙	異常ランプ	◎		走行関係		
排気	○	インテークマニホールド割れ。	オーディオ	△	音出ない	点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	バックカメラ	◎	白黒	リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	電格ミラー	◎		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	△	スチール 200L タンクバンド1本折れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材、鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。

記録簿 有 (H16/10~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	0			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
6	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	5	1		スペア	245/80R17.5	255/70R22.5	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLC 「T7CA515」	平成16年
【備考】 ジョロダールール4列。ラッシングレール1段。庫内灯4ケ(不灯)。観音扉4枚折り(腐食有)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

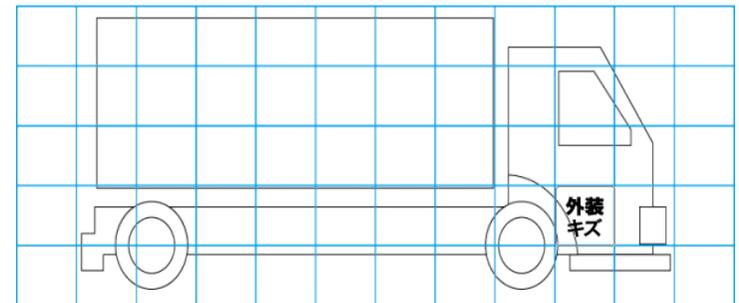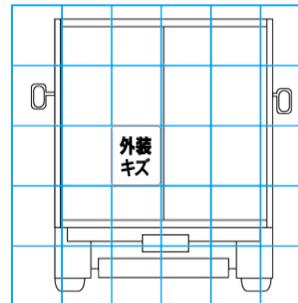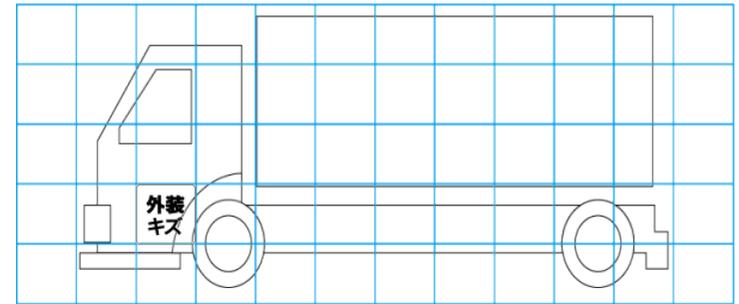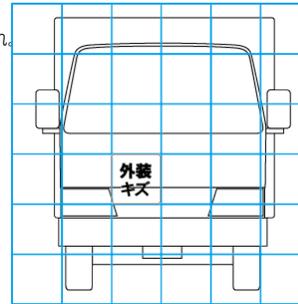

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----