

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年4月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102469
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
143.981km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,470 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	位置調整スイッチ不良

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。
記録簿 有 (R2/4~R3/4)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	1	2	
	—	—	
10	10	10	11
0	0	0	0
スベア		13	—





タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>

<u> </u>	<u> </u>	<u>295/80R22.5</u>	<u> </u>

素材：アルミ 備考：フロントタイヤ段減り。フロント、リヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	VO16E83-01	令和 1年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。水抜き穴前後2対。 左観音式サイド扉2ヶ。間仕切り付。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200	令和 1年
【備考】-29℃設定 （ 1hで +28.4℃ → +3.6℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

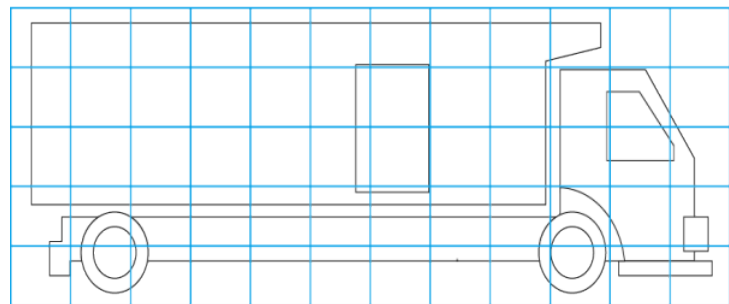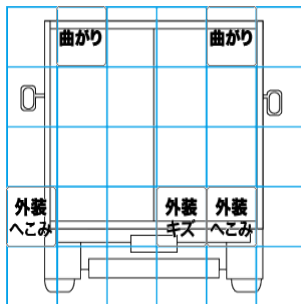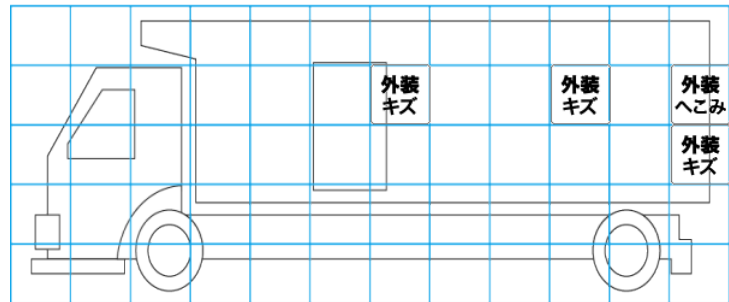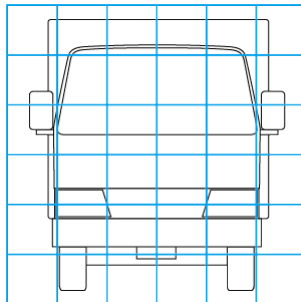

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------