

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年7月	TKG-FEB90	冷凍パン	FEB90-540816
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,573km	175PS/129KW	A/T	ハキューム	長: 4,780 mm 幅: 1,960 mm 高: 2,030 mm 門高: 2,010 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納。	パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内汚れ、キズ。  
 ※2019年11月22日、34,066Km時、ディーラーにてリビルトエンジン交換済み。  
**記録簿** 有 (H27/12~R3/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
-	-		
8	7	7	8
-	-	-	-
スペア		7	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAE3 「E1E9947」	平成27年
【備考】 断熱材: 横70mm後無し。ラッシングレール2段。庫内灯4個。水抜き穴前2個。左側サイド扉付。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS35A-L2 「585200055BL」	平成27年
【備考】 -30℃設定で1H 20℃→-1.4℃ 確認。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5E0563」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1510mm全幅2040mm (有効長1220mm有効幅1895mm)。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

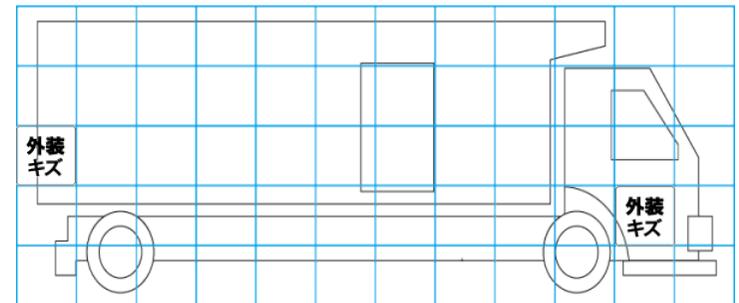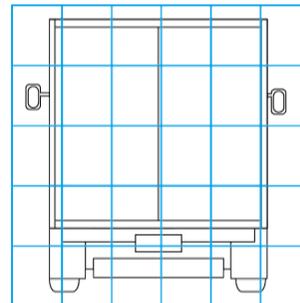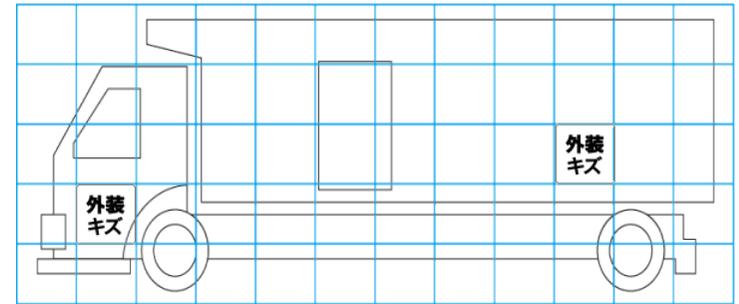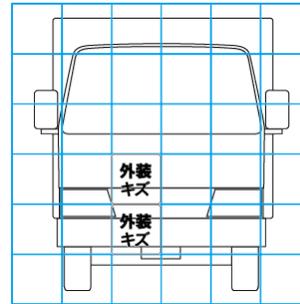

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ