

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年7月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7049059
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
528,900km	210PS/154KW	A/T	スムーサー 6速	長：5,690 mm 幅：2,270 mm 高：2,060 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 キャブ内汚れ傷。インナーバンパー、第1メンバー修復歴有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	2	2	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：リヤのみスタッドレスタイヤ。スベアータイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	F132617	平成25年7月
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前2ケ。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV42LOC-T	平成25年7月
【備考】 -30℃設定 （ 1hで +28.5℃ → +11.5℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

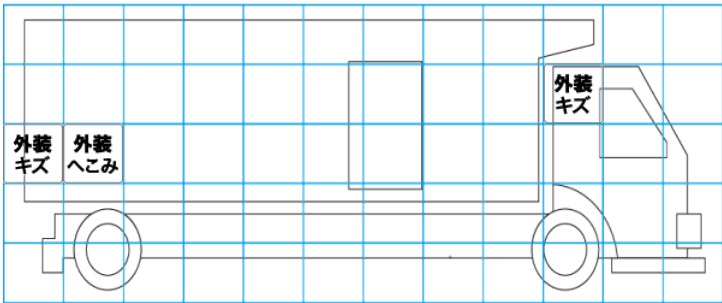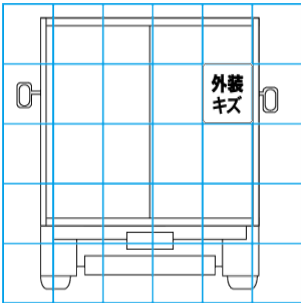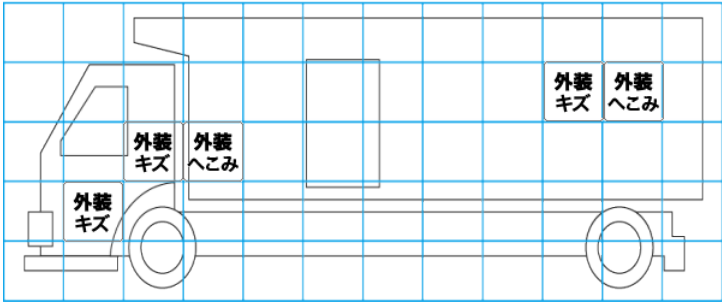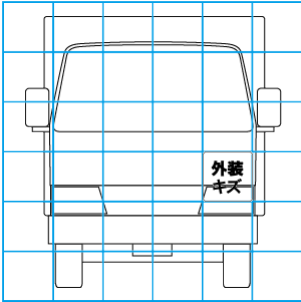

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】