

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-511001
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,081,033km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,320 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ 上部ホース滲み。	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター不良。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	電源入らず。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ビラーバイザー欠品。ターボ付近エア漏れ。
フロントタイヤ左右段減り。ルーフグリップ欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
6	6	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				3	—		
				素材：アルミ	備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPB7515 「B150663」	平成27年9月
【備考】 断熱リヤ50mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。 可動式間仕切り（高さ2160mm）。左観音式サイド扉2ヶ。フェリーフック4方付。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA－CNF	平成27年
【備考】 -35℃設定 （ 1 hで +26℃ → -0.6℃ 確認 ）。エ/バ下側高さ2110mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア 可)

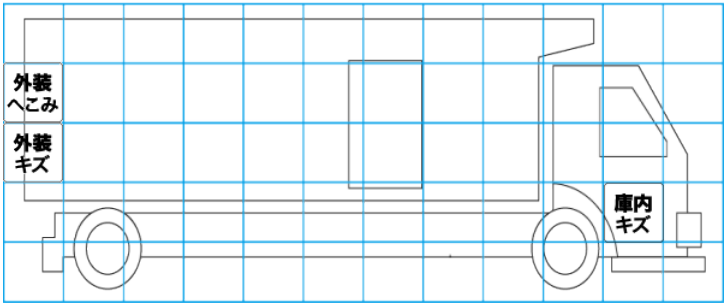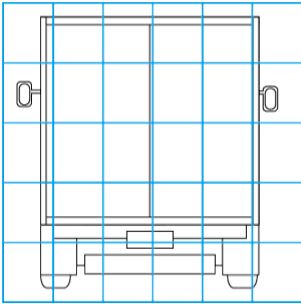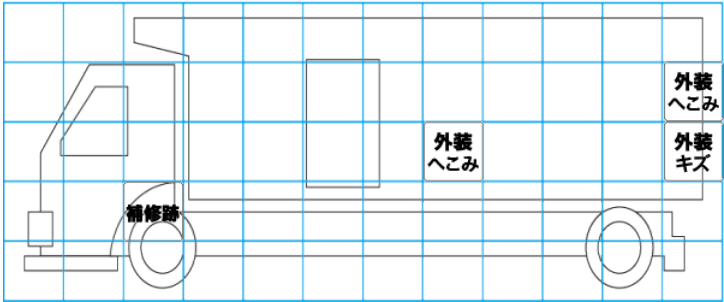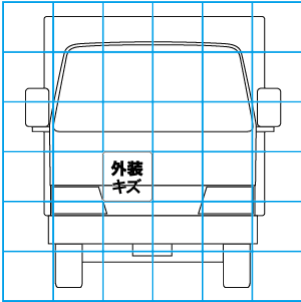

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ