

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年11月	LKG-FU55VZ	冷凍パン	FU55VZ-500049
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
694,370km	380PS/KW	A/T イノマツ	エア	長: 9,300 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,250 mm 門高: 2,200 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン左側各部にしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	△	雑音有り。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストンタイプ。	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。右フォグランプ不灯。右ドアウインカーレンズヒビ。
 記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
—	—		
6	6	4	6
8	7	8	7
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
	スペア	275/80R22.5	—

素材: アルミ 備考: スタットレスタイヤ (スペア含む)。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	100721	平成22年
【備考】 断熱材: 後90mm横70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。左側面観音扉付。水抜き穴前後各2個。跳ね上げ式間仕切り付 (跳ね上げ時高さ2040mm) 庫内灯5個。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CN 「094100309BL」	平成22年
【備考】 -35℃設定で1H 22.4℃→-7.3℃確認済み。スタンバイケーブル欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

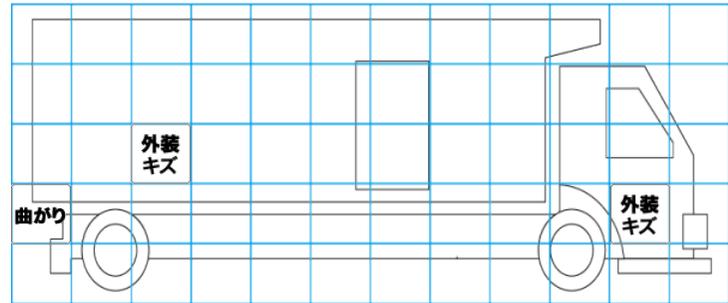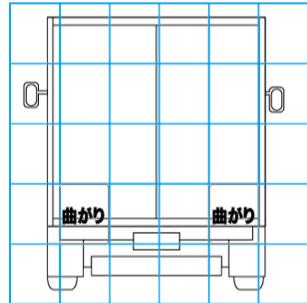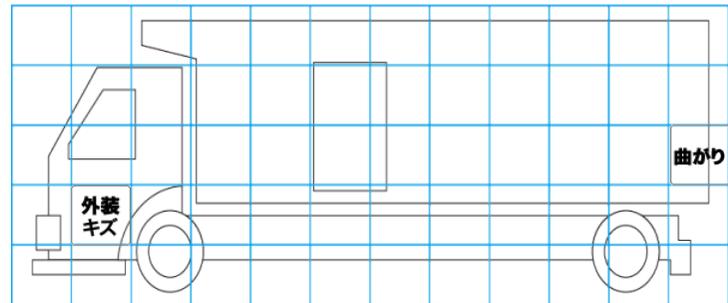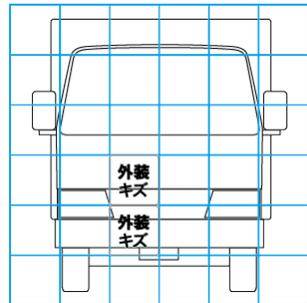

- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ