

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年8月	QKG-FS54VZ	アルミウイング	FS54VZ-532733
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476,826km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D、右不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		➤ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			➤ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							




特記事項 キャブ内汚れ傷。フロント右コーナ－パネル取付割れ。フォグランプ不灯。導風板穴あき有。

記録簿 有 (H28/6～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア					245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	439A0135	平成26年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。前立て膨らみ補修有。左観音扉ロックバー折れ（※溶接止め開閉不可）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア 可)

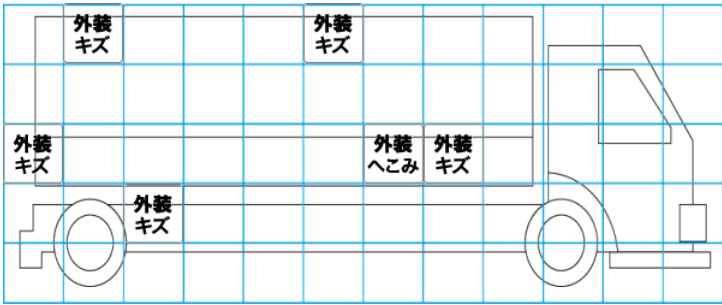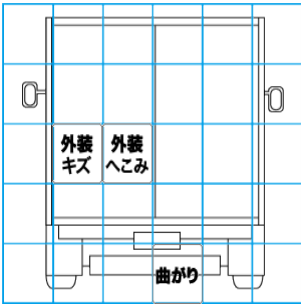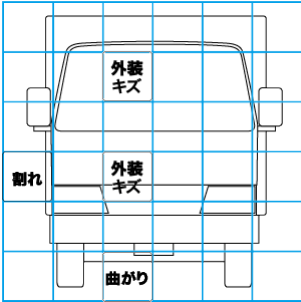

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】