

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年8月	KS-FW1EXWJ	アルミウイング	FW1EXW-13649	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
511,993km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：9,610 mm 高：2,290 mm	幅：2,340 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	アンダーミラーレンズ傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板 綿板張り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	



特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
		0	2	245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	579A5968	平成17年
【備考】引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

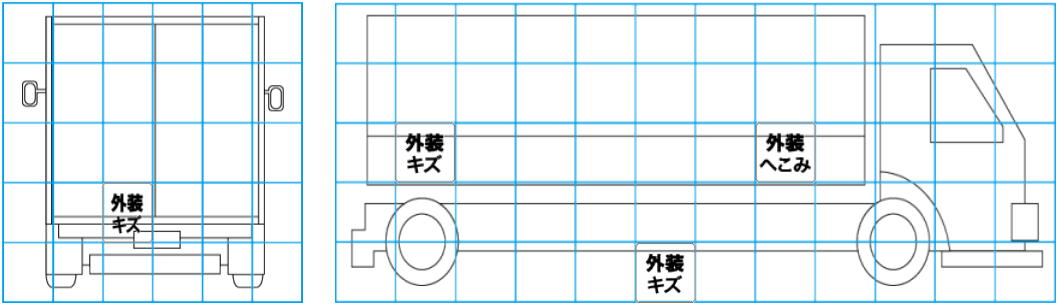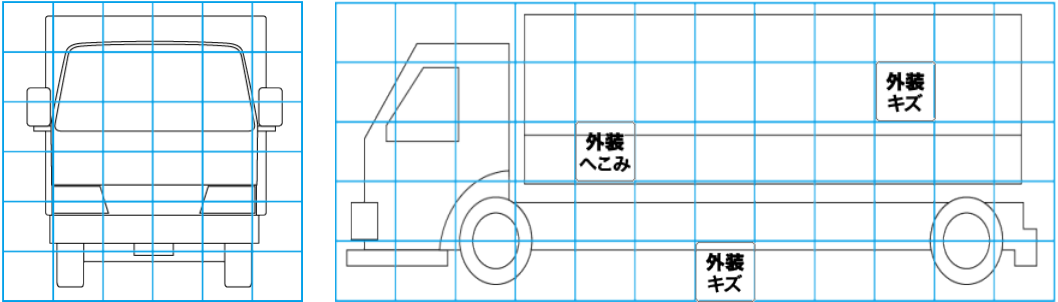

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ