

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年12月	QDG-EXZ52AJ	トラクタ	EXZ52AJ-7000680		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
266,200km	520PS/382KW	M/T	H/L 8速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパーホース膨らみ要交換。	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	不動 バイザー付の為。	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板 サビ、腐食穴あき有。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 ※R2/01月：走行239,658km時ディーラーにて、ミッションAssy（リビルト品）交換、クラッチオーバーホール済。
キャブ内汚れ傷。

記録簿 有（H27/3～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	1			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
1	0	0	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		0	—	スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD2000「K28142」	平成26年4月
【備考】キャパシティー：20000Kg。軸重：23095Kg。隣接軸重：60940Kg。作業灯3ヶ。回転灯2ヶ。ステンレス物入2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

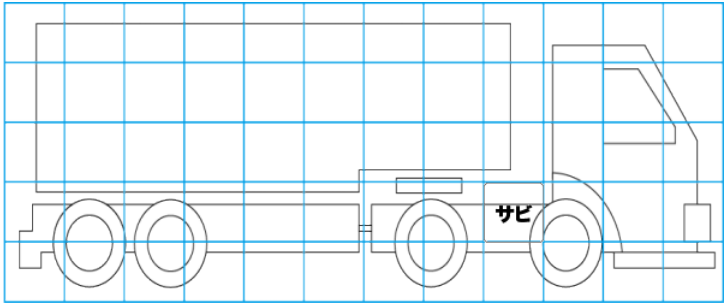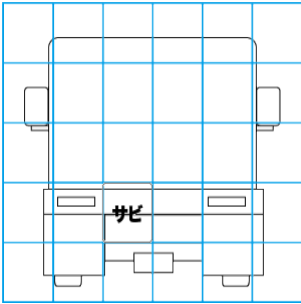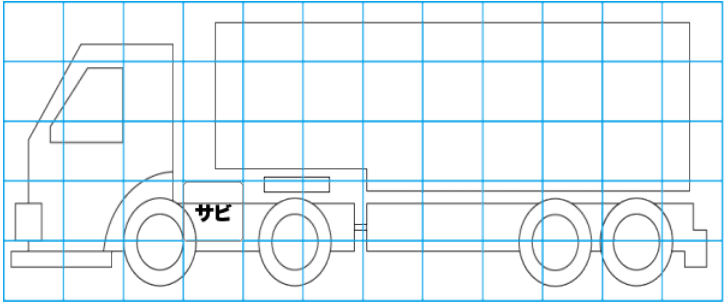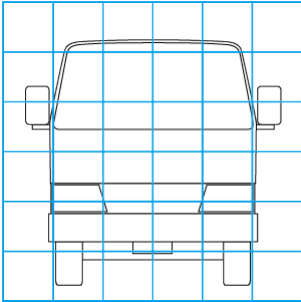

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】