

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年10月	LKG-CYL77AA	ドライバン	CYL77A-7000099
走行	馬力	シフト		ブレーキ
680,667km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,400 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,260 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風弱い。	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム、 車両制御システム IESC、PCB OFF点灯。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	欠品。	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	オイル漏れ	◎	
異音	◎		上物仕様			デフロック	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ場。

記録簿 有 (H26/10~H30/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
8	10	7	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	8	11	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	0	—		スペア	275/80R22.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLC 「T7DG579」	平成22年
【備考】エアロール4列 (AR-100)。プッシュパネル8ヶ。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。リヤ上部観音扉、リヤ下部油圧式扉 (ローラー付き)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有 (リペア 不可)

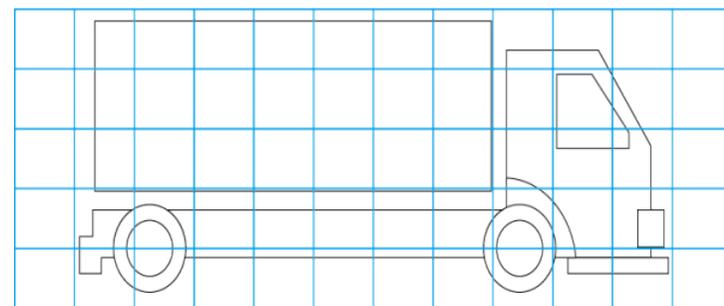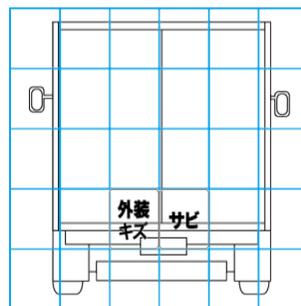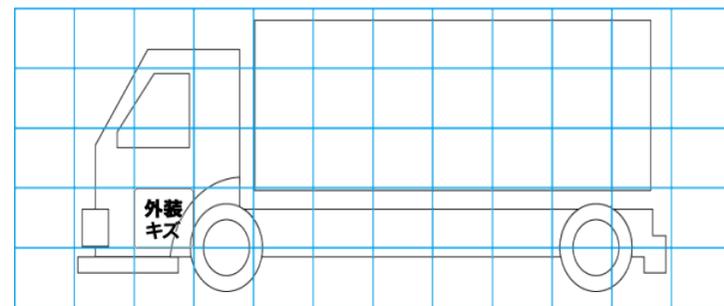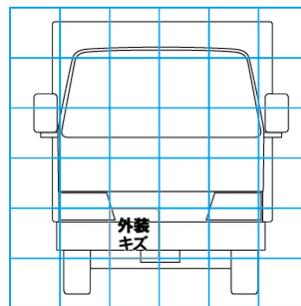

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----