

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年3月	LKG-FV50VZ	クレーン付平	FV50VZ-500113
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
554,293km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 8,800 mm 幅: 2,350 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバーがた有。右ヒーター効かず。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。フロント右コーナーパネル取付割れ。





記録簿 有 (H23/10~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	9	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	4	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考: スペアのみスタッドレスタイヤ、ひび有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	山田車体	N11027	平成23年
【備考】床板割れ、補修跡有。引き出しフック11対。スタンション穴2対。床後方丸カンフック1ヶ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU505N 「F526409」	平成23年2月
【備考】2.93 t。ブーム5段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

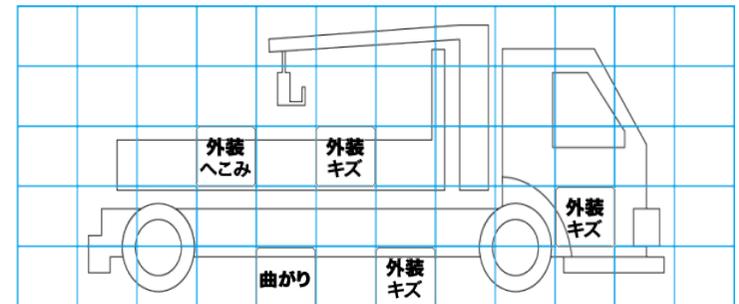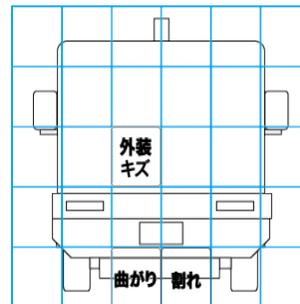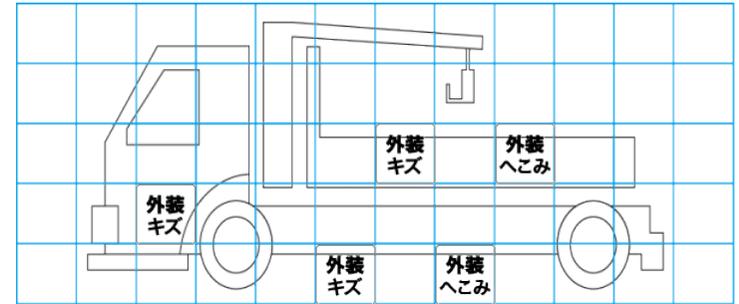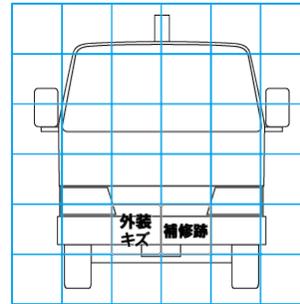

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】