

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	冷凍パン	FW1EXE-15778
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
895,587km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパータンク付近漏れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	・音出ない
バックカメラ	◎	・カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	・アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	左ブレーキランプ ズビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 左右Fショックオイルにじみ有り。小物入れ欠品。
記録簿 有 (H29/3～R3/3)

タイヤ残量

単位: mm





3	3		
2	3		
3	4	2	3
2	2	1	2
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>

スペア	—	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA7630-3 「B160157」	平成28年2月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレル4列、庫内灯両側1列LED、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ、簡易間仕切り有り、90度ストップバー。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「6991001111BL」	平成28年2月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

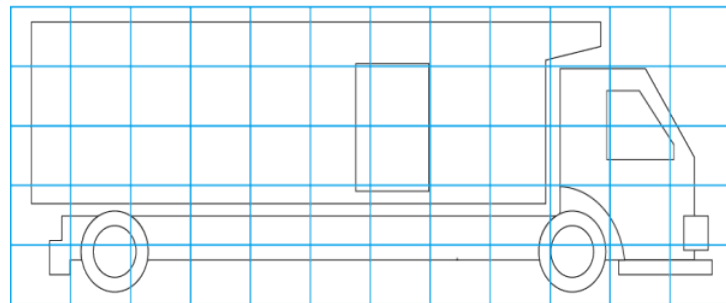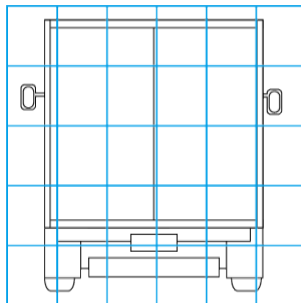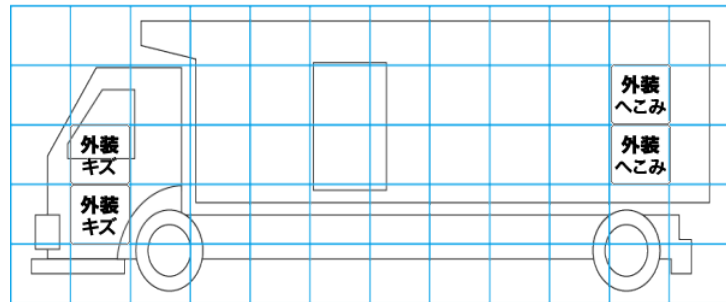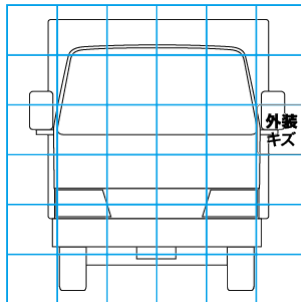

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ