

| 車 両 情 報   |             |            |        |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう     | 平成28年1月     | QPG-FS64VZ | 冷凍ウィング | FS64VZ-511768-B          |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                    |                           |
| 723,425km | 380PS/279KW | A/T イノマツト  | エアー    | 長:9,400 mm<br>高:2,570 mm | 幅:2,330 mm<br>門高:2,480 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |               |
|-----------|----|---------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態            |
| エアコン      | ◎  |               |
| スターター     | ◎  |               |
| オルタネーター   | ◎  |               |
| P/W (運転席) | ◎  |               |
| P/W (助手席) | ○  | 上昇時キィ音        |
| 坂道発進装置    | ◎  |               |
| 異常ランプ     | ◎  |               |
| オーディオ     | ◎  |               |
| バックカメラ    | ◎  | カラー           |
| 電格ミラー     | ◎  |               |
| ETC       | ◎  | 標準            |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ          |
| 上物仕様      |    |               |
| 点検項目      | 結果 | 状態            |
| 床材質       | /  | アルミ<br>型キーストン |

| キャビン   |              |
|--------|--------------|
| 点検項目   | 結果 状態        |
| シート    | ○ 破れ         |
| ヘッドライト | ◎ H I D      |
| ウィンカー  | △ 左ドアウィンカー割れ |
| ワイパー   | ◎            |
| ミラー    | ◎ ミラーヒーター付   |

| 走行関係  |                     |
|-------|---------------------|
| 点検項目  | 結果 状態               |
| リーフサス | ◎                   |
| エアサス  | ◎ リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎                   |
| ハンドル  | ○ 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎ スチール<br>300L 300L |

| デフ    |                   |
|-------|-------------------|
| 点検項目  | 結果 状態             |
| 異音    | ◎                 |
| オイル漏れ | ○ キャリア取付面に<br>にじみ |
| デフロック | ◎                 |

特記事項 運転席側シートエア漏れ、  
記録簿 有（H29/4～R2/11）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 10 | 11 |    |
|     | 4  | 5  |    |
| 10  | 10 | 9  | 10 |
| 6   | 7  | 2  | 10 |
| スベア |    | 5  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| -----              |                    |                    |                    |
| <div>スピア</div>     |                    | <u>245/70R19.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：フロント2番両側片減り     |                    |                    |

| 上物仕様                                                              |         |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|
| 上物名                                                               | メーカー    | 型式「製造番号」               | 年式       |
| 冷凍ウイング                                                            | 矢野特殊自動車 | WPT2219-2<br>「B150842」 | 平成27年12月 |
| 【備考】ラッシング3段、ジョロダー4列、エアラインレール、サーキュレーター4個、庫内灯6ヶ(LED)、水抜き穴4ヶ、丁番1ヶ外れ。 |         |                        |          |
| 冷凍機／直結(スタンバイ付)                                                    | サーモキング  | TZZ1200                | 平成27年    |
| 【備考】-25℃設定                                                        |         |                        |          |
|                                                                   |         |                        |          |
| 【備考】                                                              |         |                        |          |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |

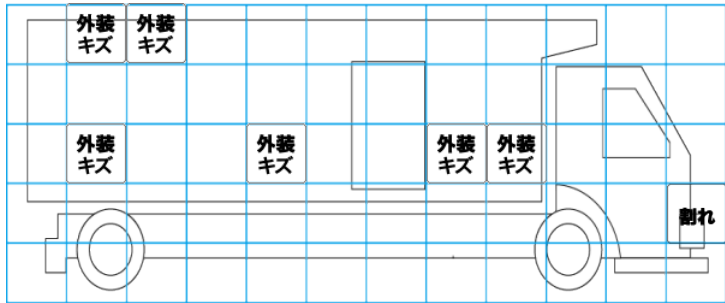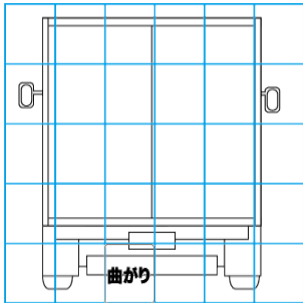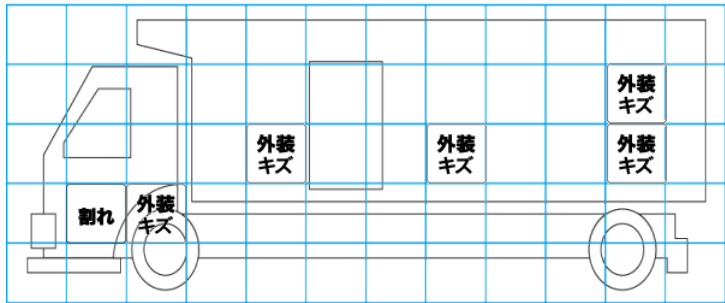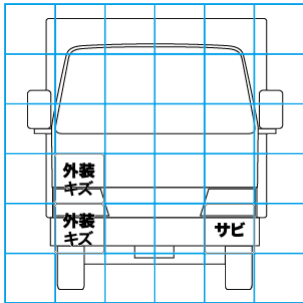

| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |