

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-512067
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
393,051km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン割れ、オイル漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎				車両制御システム車間、AMBランプ。U105900、レーダー不良と思われる。			
マフラー	◎		異常ランプ	△		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		オーディオ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎	
			電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ
			ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ						デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左ライトベゼル爪折れ。左中間テールレンズひび。

記録簿 有（H30/12～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	8	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	5Y9A9043	平成27年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。観音扉左下部すれ有。リヤバンパー反射板ビス抜け。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

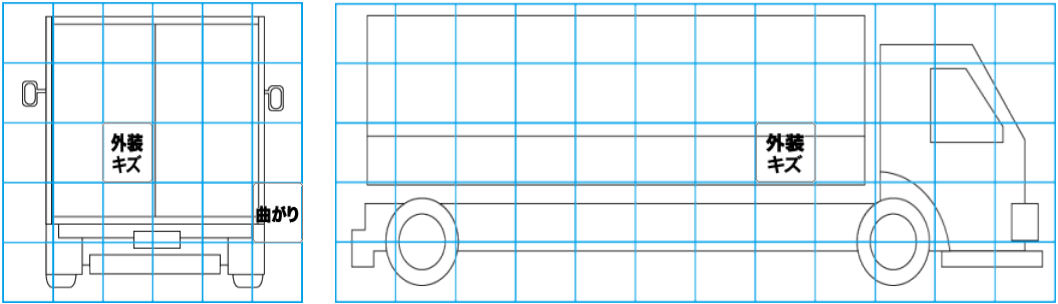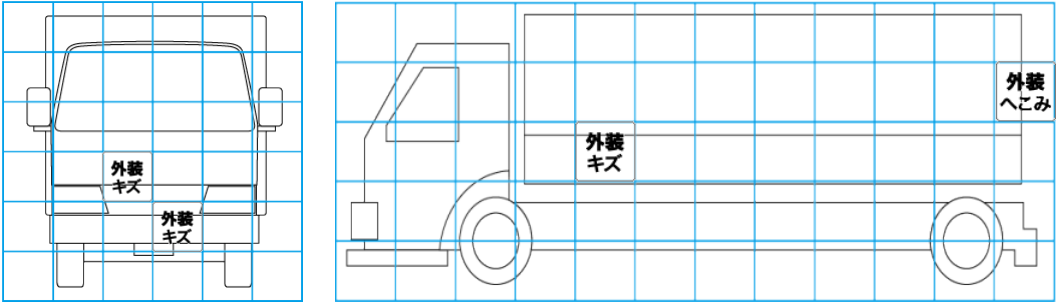

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ