

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-512135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
556,557km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ シートカバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン 割れ。オイル漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカ	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		【備考】					
オイル漏れ	◎		【備考】					
リターダ	/		【備考】					





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
 記録簿 有 (H29/12~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	8	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: R2軸目4本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	5Z9A9044	平成27年
【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

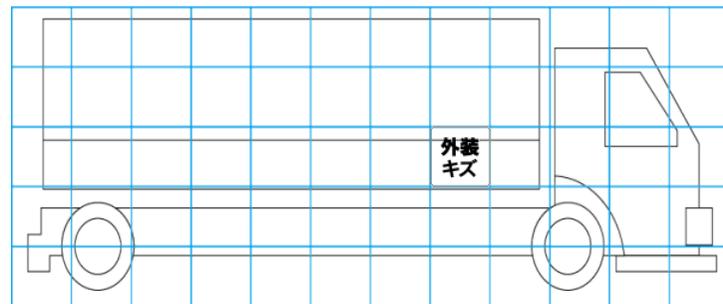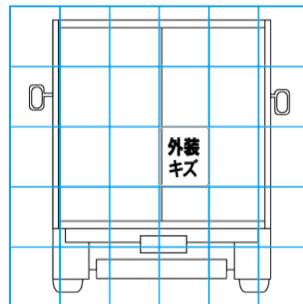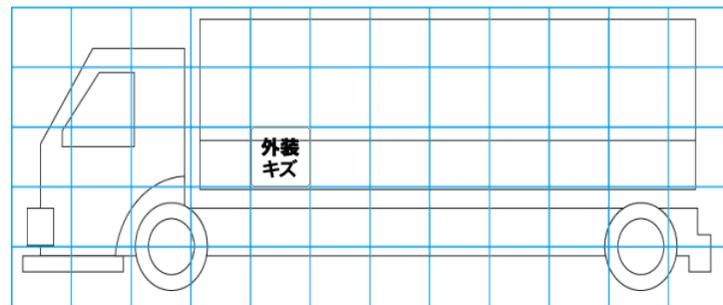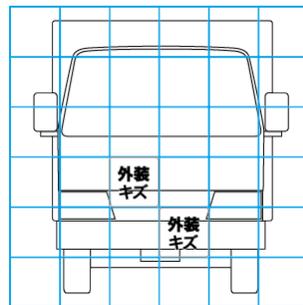

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ